



星瑞达伺服全站仪TS10 | ELECTRONIC TOTAL STATION



# 操作手册

Operation manual

v1.9

常州市新瑞得仪器有限公司

---

## 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>一、特点 .....</b>      | <b>1</b>  |
| <b>二、预备事项 .....</b>    | <b>3</b>  |
| 2.1 预防事项 .....         | 3         |
| 2.2 部件名称 .....         | 5         |
| 2.3 仪器开箱和存放 .....      | 7         |
| 2.4 安置仪器 .....         | 7         |
| 2.5 电池的装卸、信息和充电 .....  | 9         |
| 2.6 反射棱镜 .....         | 11        |
| 2.7 基座的拆卸 .....        | 12        |
| 2.8 望远镜目镜调整和目标校准 ..... | 13        |
| 2.9 打开和关闭电源 .....      | 14        |
| <b>三、操作入门 .....</b>    | <b>15</b> |
| 3.1 显示符号意义 .....       | 15        |
| 3.2 基本操作 .....         | 16        |
| <b>四、测量 .....</b>      | <b>17</b> |
| 4.1 角度测量 .....         | 17        |
| 4.2 距离测量 .....         | 19        |
| 4.3 坐标测量 .....         | 20        |
| 5.1 已知点建站 .....        | 23        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 5.2 测站高程 .....    | 25        |
| 5.3 后视检查 .....    | 26        |
| 5.4 后方交会 .....    | 26        |
| 5.5 点到直线建站 .....  | 28        |
| <b>六、采集 .....</b> | <b>31</b> |
| 6.1 点测量 .....     | 32        |
| 6.2 距离偏差 .....    | 33        |
| 6.3 平面角点 .....    | 35        |
| 6.4 圆柱中心点 .....   | 36        |
| 6.5 对边测量 .....    | 38        |
| 6.6 线和延长点 .....   | 40        |
| 6.7 线和角点测量 .....  | 42        |
| 6.8 悬高测量 .....    | 43        |
| <b>七、放样 .....</b> | <b>45</b> |
| 7.1 点放样 .....     | 45        |
| 7.2 角度距离放样 .....  | 71        |
| 7.3 方向线放样 .....   | 72        |
| 7.4 直线放样 .....    | 73        |
| <b>八、工程 .....</b> | <b>76</b> |
| <b>九、计算 .....</b> | <b>77</b> |
| 9.1 坐标正算 .....    | 77        |

|                  |    |
|------------------|----|
| 9.2 坐标反算 .....   | 78 |
| 9.3 面积周长 .....   | 79 |
| 9.4 点线反算 .....   | 81 |
| 9.5 两点计算交点 ..... | 82 |
| 9.6 四点计算交点 ..... | 85 |
| 9.7 体积计算 .....   | 86 |
| 9.8 计算器 .....    | 88 |

## **十、程序—道路 ..... 89**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 10.1 道路选择 ..... | 90  |
| 10.2 水平定线 ..... | 91  |
| 10.3 垂直定线 ..... | 95  |
| 10.4 道路放样 ..... | 96  |
| 10.5 坐标计算 ..... | 99  |
| 10.6 导入道路 ..... | 100 |
| 10.7 导出道路 ..... | 100 |

## **十一、设置 ..... 102**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 11.1 单位设置 .....    | 103 |
| 11.2 角度相关设置 .....  | 104 |
| 11.3 距离相关设置 .....  | 104 |
| 11.4 坐标相关设置 .....  | 107 |
| 11.5 自动化相关设置 ..... | 108 |
| 11.6 通讯设置 .....    | 112 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 11.7 校准设置 .....   | 113 |
| 11.8 辅助功能 .....   | 115 |
| 11.9 恢复出厂设置 ..... | 117 |
| 11.10 语言 .....    | 117 |
| 11.11 关于 .....    | 118 |

## 十二、数据 ..... 119

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 12.1 原始数据 ..... | 119 |
| 12.2 坐标数据 ..... | 120 |
| 12.3 编码数据 ..... | 120 |
| 12.4 数据图形 ..... | 121 |

## 十三、快捷功能—★号键 ..... 121

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 13.1 PPM 设置 .....  | 122 |
| 13.2 合作目标 .....    | 123 |
| 13.3 电子气泡 .....    | 123 |
| 13.4 测量模式 .....    | 124 |
| 13.5 下激光对点 .....   | 125 |
| 13.6 导向光 .....     | 125 |
| 13.7 超级搜索 .....    | 126 |
| 13.8 自动化 .....     | 126 |
| 13.9 正倒镜 .....     | 126 |
| 13.10 ATR 搜索 ..... | 126 |
| 13.11 操纵杆 .....    | 127 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>十四、仪器的检校</b> .....            | <b>128</b> |
| 14.1 圆水准器 .....                  | 128        |
| 14.2 倾斜传感器零点误差检校 .....           | 128        |
| 14.3 望远镜分划板 .....                | 129        |
| 14.4 视准轴与横轴的垂直度 (2C) .....       | 130        |
| 14.5 竖盘指标零点自动补偿 .....            | 132        |
| 14.6 竖盘指标差 (i 角) 和竖盘指标零点设置 ..... | 132        |
| 14.7 激光对点器 .....                 | 134        |
| 14.8 仪器常数 (K) .....              | 135        |
| 14.9 视准轴与发射电光轴的重合度 .....         | 138        |
| 14.10 基座脚螺旋 .....                | 139        |
| 14.11 反射棱镜有关组合件 .....            | 139        |
| <b>十五、技术指标</b> .....             | <b>141</b> |
| 15.1 技术指标 .....                  | 141        |
| 15.2 型号配置 .....                  | 148        |
| 15.3 安卓参数 .....                  | 150        |
| <b>十六、出错信息代码表</b> .....          | <b>152</b> |
| <b>十七、安全指南</b> .....             | <b>153</b> |
| 17.1 内置测距仪 (可见激光) .....          | 153        |
| 17.2 激光对中器 .....                 | 155        |
| <b>十八、 装箱清单</b> .....            | <b>156</b> |

附录 A 数据格式 ..... 158



# 一、特点

## 1. 功能丰富

本系列全站仪具备丰富的测量程序，同时具有数据存储功能、参数设置功能，功能强大，适用于各种专业测量和工程测量。

## 2. 触摸屏操作快速简单

本系列全站仪采用安卓版手机化触摸屏技术，操作快速简单。采用安卓手机系统使得对仪器的操作更加得心应手，大大地提高了操作的速度及测量的效率。

## 3. 丰富的接口

支持 SD 存储卡，支持优盘，支持 USB 与电脑进行连接。可通过蓝牙与 PDA 进行连接完成测量。使数据传输变得简单易行。

## 4. 自动化数据采集

野外自动化的数据采集程序，可以自动记录测量数据和坐标数据，可直接与计算机传输数据，实现真正的数字化测量。

## 5. 先进的硬件配置

本系列全站仪在原有的基础上，对外观及内部结构进行了更加科学合理的设计，采用了各种先进的技术，包括超远距离的免棱镜测距技术、最新一代的绝对编码技术、高精度的双轴补偿技术、采用了最新结构的高强度大身等等。

## 6. 特殊测量程序

在具备常用的基本测量模式（角度测量、距离测量、坐标测量）之外，还具有包括道路软件在内的各种测量程序，计算程序，功能相当丰富，可满足各种专业测量的要求。并且可以根据具体情况进行定制。

## 7. 方便的操作界面和菜单

本系列全站仪采用了全新的界面，一般情况下只设有二级菜单，大大加快了进入功能程序的速度。

## 8. 伺服电机控制

8.1 本系列全站仪为伺服全站仪，取消了传统的机械锁（水平、垂直制动），采用电机控制锁定。

8.2 伺服电机控制仪器转动，优点有转动速度快，转动无声等。

## 9. PS 与 ATR

9.1 PS：即超级搜索，可精确搜索到 300 米范围内架设的棱镜。

9.2 ATR：即自动目标识别，可让仪器精准定位到棱镜的中心。

## 10. 高清相机

仪器配备相机，成像清晰，分辨率高。


# 二、预备事项


## 2.1 预防事项

1. 日光下测量应避免将物镜直接瞄准太阳。若在太阳下作业应安装滤光镜。
2. 避免在高温和低温下存放仪器，亦应避免温度骤变（使用时气温变化除外）。
3. 仪器不使用时，应将其装入箱内，置于干燥处，注意防震、防尘和防潮。
4. 若仪器工作处的温度与存放处的温度差异太大，应先将仪器留在箱内，直至它适应环境温度后再使用仪器。
5. 仪器长期不使用时，应将仪器上的电池卸下分开存放。电池应每月充电一次。
6. 仪器运输应将仪器装于箱内进行，运输时应小心避免挤压、碰撞和剧烈震动，长途运输最好在箱子周围使用软垫。

7. 仪器安装至三脚架或拆卸时，要一只手先握住仪器，以防仪器跌落。
8. 外露光学件需要清洁时，应用脱脂棉或镜头纸轻轻擦净，切不可用其他物品擦拭。
9. 仪器使用完毕后，用绒布或毛刷清除仪器表面灰尘。仪器被雨水淋湿后，切勿通电开机，应用干净软布擦干并在通风处放一段时间。
10. 作业前应仔细全面检查仪器，确信仪器各项指标、功能、电源、初始设置和改正参数均符合要求时再进行作业。
11. 即使发现仪器功能异常，非专业维修人员不可擅自拆开仪器，以免发生不必要的损坏。
12. 本系列全站仪发射光是激光，使用时不得对准眼睛。
13. 保持触摸屏清洁，不要用利器擦刮触摸屏。

## 2.2 部件名称

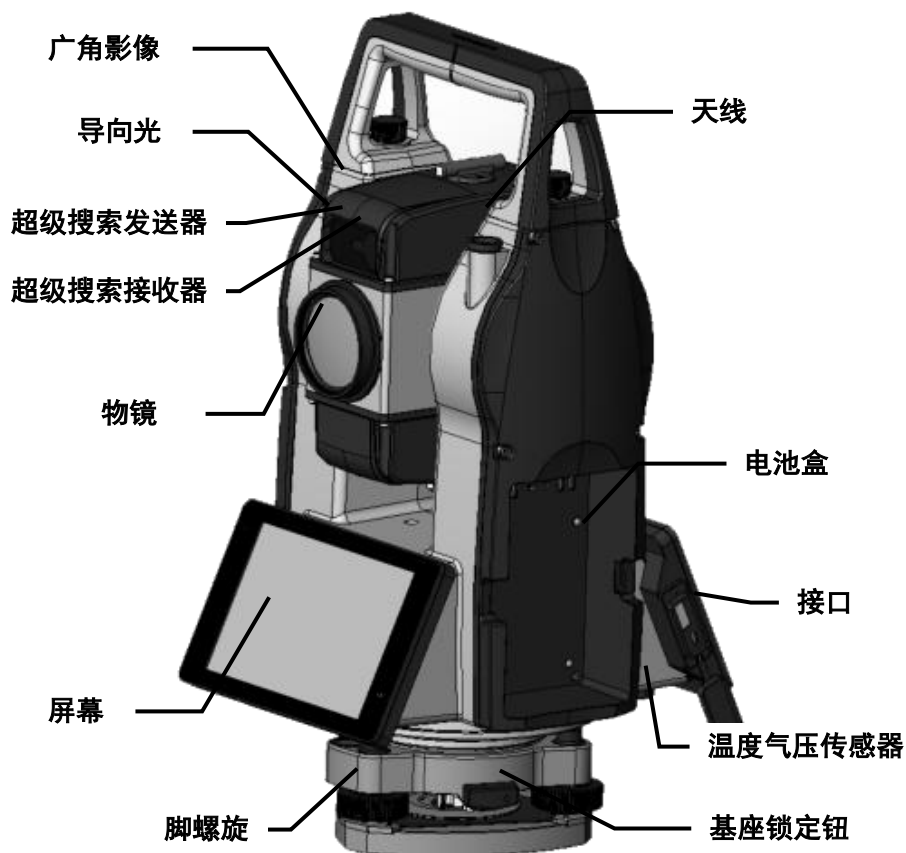

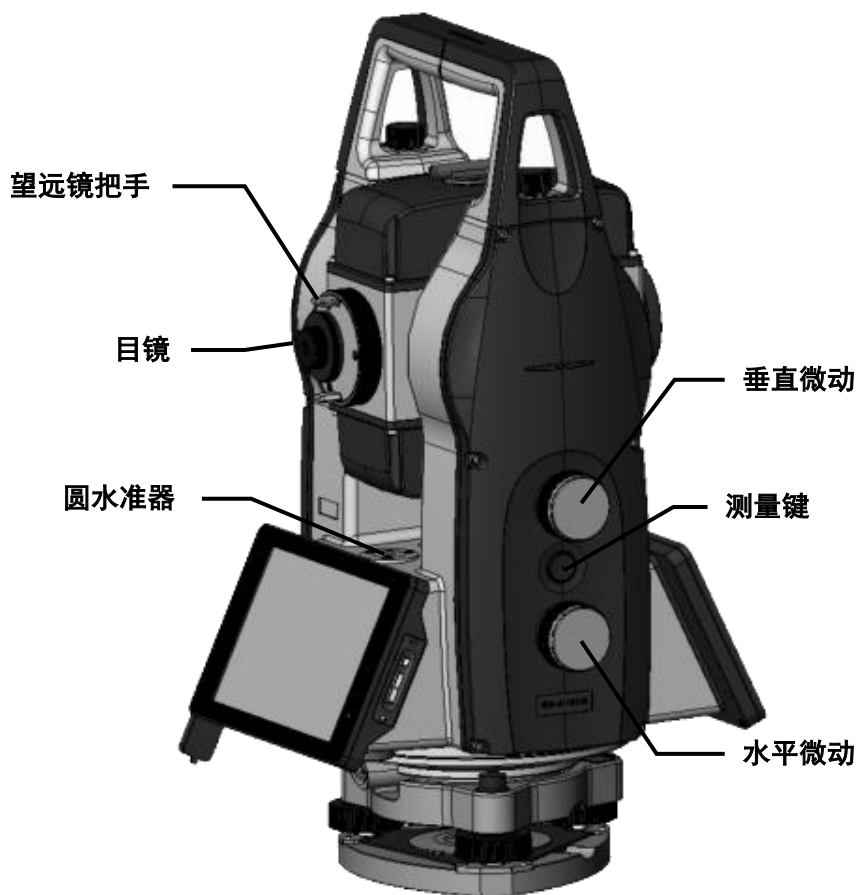

## 2.3 仪器开箱和存放

### 开箱

轻轻地放下箱子，让其盖朝上，打开箱子的锁栓，开箱盖，取出仪器。

### 存放

盖好望远镜镜盖，使基座的圆水准器朝上将仪器平卧（望远镜物镜端朝下）放入箱中，盖好箱盖并关上锁栓。

## 2.4 安置仪器

将仪器安装在三脚架上，精确整平和对中，以保证测量成果的精度，应使用专用的中心连接螺旋的三脚架。

操作参考：仪器的整平与对中

### 1、利用激光对点器对中

#### 1)、架设三脚架

将三脚架伸到适当高度，确保三腿等长、打开，并使三脚架顶面近似水平，且位于测站点的正上方。将三脚架腿支撑在地面上，使其中一条腿固定。

#### 2)、安置仪器和对点

将仪器小心地安置到三脚架上，拧紧中心连接螺旋，打开激光对点器。双手握住另外两条未固定的架腿，通过对激光对点器光斑的观察调节该两条腿的位置。当激光对点器光斑大致对准侧站点时，使三脚架三条腿均固定在地面上。调节全站仪的三个脚螺旋，使激光对点器光斑精确对准测站点。

### 3)、利用全站仪圆水准器精平仪器

旋转仪器让正镜面板平行于任意两个脚螺旋，调整脚螺旋使得仪器圆水准气泡居中。

### 4)、精确对中与整平

通过对激光对点器光斑的观察，轻微松开中心连接螺旋，平移仪器（不可旋转仪器），使仪器精确对准侧站点。再拧紧中心连接螺旋，再次精平仪器。重复此项操作到仪器精确整平对中止。

### 6)、关闭激光对点器。

**注：也可使用电子气泡代替上面的利用管水准器精平仪器部分。**

**超出 $\pm 3'$ （TS10 Ultra 为  $10'$ ）范围会自动进入电子水泡界面。**



◆X：显示 X 方向的补偿值

◆Y：显示 Y 方向的补偿值

◆[补偿一关]：关闭双轴补偿，点击可以进入到[补偿-X]

◆[补偿-X]：打开 X 方向补偿，点击进入到[补偿-XY]

◆[补偿-XY]：打开 XY 方向的补偿，点击将进入到[补偿一关]

## 2.5 电池的装卸、信息和充电

### 电池装卸

安装电池——把电池放入仪器盖板的电池槽中，扣紧左右卡扣，使其固定。

电池取出——按住卡扣，取出电池。

### 电池信息

当电池电量少于一格时，表示电池电量已经不多，请尽快结束操作，更换电池并充电。

注：

①电池工作时间的长短取决于环境条件，如：周围温度、充电时间和充电的次数等，为安全起见，建议提前充电或准备一些充好电的备用电池。

②电池剩余容量显示级别与当前的测量模式有关，在角度测量模式下，电池剩余容量够用，并不能够保证电池在距离测量模式下也能用。因为距离测量模式耗电高于角度测量模式，当从角度模式转换为距离模式时，由于电池容量不足有时会中止测距并关闭仪器。

## 电池充电

电池充电应用专用充电器，本仪器配用 ZY-4SL 充电器。

充电时先将充电器接好电源 220V，从仪器上取下电池盒，将充电器插头插入电池盒的充电插座。

取下机载电池盒时注意事项：

▲ 每次取下电池盒时，都必须先关掉仪器电源，否则仪器易损坏。

充电时注意事项：

▲ 尽管充电器有过充保护回路，充电结束后仍应将插头从插座中拔出。

▲ 要在  $0^{\circ} \sim \pm 45^{\circ} \text{C}$  温度范围内充电，超出此范围可能充电异常。

▲ 如果充电器与电池已连接好，指示灯却不亮，此时充电器或电池可能损坏，应修理。

存放时注意事项：

▲ 电池完全放电会缩短其使用寿命。

▲ 为更好地获得电池的最长使用寿命，请保证每月充电一次。

## 2.6 反射棱镜

本系列全站仪在棱镜模式下进行测量距离等作业时，须在目标处放置反射棱镜。反射棱镜有单（叁）棱镜组，可通过基座连接器将棱镜组连接在基座上安置到三脚架上，也可直接安置在对中杆上。棱镜组由用户根据作业需要自行配置。


本公司所生产的棱镜组如图所示：



## 2.7 基座的拆卸

### 拆卸

如有需要,三角基座可从仪器(含采用相同基座的反射棱镜基座连接器)上卸下,先用螺丝刀松开基座锁定钮固定螺丝,然后逆时针转动锁定钮约  $180^{\circ}$  ,即可使仪器与基座分离。

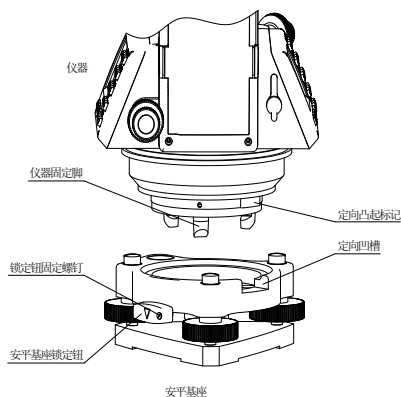

## 安装

将仪器的定向凸出标记与基座定向凹槽对齐，把仪器上的三个固定脚对应放入基座的孔中，使仪器装在三角基座上，顺时针转动锁定钮约 $180^{\circ}$ 使仪器与基座锁定，再用螺丝刀将锁定钮固定螺丝旋紧。

## 2.8 望远镜目镜调整和目标校准

### 瞄准目标的方法（供参考）

①将望远镜对准明亮天空，旋转目镜筒，调焦看清十字丝（逆时针方向旋转目镜筒再慢慢旋进调焦清楚十字丝）。

②利用粗瞄准器内的三角形标志的顶尖瞄准目标点，照准时眼睛与瞄准器之间应保留有一定距离。

③利用望远镜调焦螺旋使目标成像清晰。

当眼睛在目镜端上下或左右移动发现有视差时，说明调焦或目镜屈光度未调好，这将影响观测的精度，应仔细调焦并调节目镜筒消除视差。

## 2.9 打开和关闭电源

### 开机

- 1、对仪器进行粗平
- 2、按住电源键 3 秒左右，仪器开机。

### 关机

- 1、按住电源键 1 秒左右，直到弹出关机菜单为止
- 2、要尽量保证正常关机，否则可能导致数据丢失

注：确认显示窗中有足够的电池电量，当显示“电池电量不足”（电池用完）时，应及时更换电池或对电池进行充电，注意关机要按照正常关机操作进行。

**\*\*\*在进行数据采集的过程中，千万不能不关机拔下电池，否则测量数据将会丢失！！**

## 三、操作入门

### 3.1 显示符号意义

| 显示符号 | 内 容       |
|------|-----------|
| V    | 垂直角       |
| V%   | 垂直角（坡度显示） |
| HR   | 水平角（右角）   |
| HL   | 水平角（左角）   |
| HD   | 水平距离      |
| VD   | 高差        |
| SD   | 斜距        |
| N    | 北向坐标      |
| E    | 东向坐标      |
| Z    | 高程        |
| m    | 以米为距离单位   |
| ft   | 以英尺为距离单位  |
| dms  | 以度分秒为角度单位 |
| gon  | 以哥恩为角度单位  |

|     |                |
|-----|----------------|
| mil | 以密为角度单位        |
| PSM | 棱镜常数（以 mm 为单位） |
| PPM | 大气改正值          |
| PT  | 点名             |

## 3.2 基本操作

常用快捷功能图标



: 该键为快捷功能键，包含激光指示、PPM 设置、合作目标、电子气泡、测量模式、下激光对点



: 该键为数据功能键，包含原始数据、坐标数据、编码数据及数据图形



: 该键为测量模式键，可设置 N 次测量、连续精测或跟踪测量



: 该键为合作目标键，可设置目标为反射板、棱镜或无合作



: 该键为电子气泡键，可设置 X 轴、XY 轴补偿或关闭补偿



: 该键在不同界面有不同的功能

## 四、测量

在测量程序下，可完成一些基础的测量工作。

测量程序菜单：角度测量、距离测量、坐标测量

### 4.1 角度测量



◆**垂直角**：显示垂直角度

◆**水平左或水平右**：显示水平右角或者水平左角

◆**[置零]**：将当前水平角度设置为零，设置后将需要重新进行后视设置

◆**[保持]**：保持当前角度不变，直到释放为止

◆**[置盘]**：通过输入设置当前的角度值，设置后将需要重新设置后视

◆**[V/%]**：垂直角显示在普通和百分比之间进行切换

◆**[R/L]**：水平角显示在左角和右角之间转换

◆[转动]：使仪器自动转动到指定角度

●置盘界面



◆角度：输入水平角度值

●转动界面



◆输入垂直角度和水平角度值，点击[开始转动]，仪器将自动转动到该指定角度

## 4.2 距离测量

### ●距离测量界面



◆斜距：显示斜距值

◆平距：显示水平距离值

◆垂距：显示垂直距离值

◆[测量]：开始进行距离测量

◆[模式]：进入到测量模式设置（具体操作见设置部分）

◆[放样]：进入到距离放样模式

### ●输入距离放样值界面



◆[平距]：输入要放样的水平距离

◆[垂距]：输入要放样的垂直距离

◆[斜距]：输入要放样的倾斜距离

## 4.3 坐标测量

### ●坐标测量界面



◆北：北坐标

- ◆东：东坐标
- ◆高：高程
- ◆[测量]：开始进行测量
- ◆[模式]：设置测距模式
- ◆[镜高]：进入输入棱镜高度界面
- ◆[仪高]：进入输入仪器高度界面
- ◆[测站]：进入设置测站界面
- 输入棱镜高界面



- ◆镜高：输入当前的棱镜高
- 输入仪器高界面



◆仪高：输入当前的仪器高

◆[测站]：进入到输入测站坐标的界面，设置后需要重新定后视

●输入测站坐标界面



◆北坐标：输入测站北坐标

◆东坐标：输入测站东坐标

◆高度：输入测站高程

五、建站

在进行测量和放样之前都要进行已知点建站的工作

建站程序菜单



5.1 已知点建站

●通过已知点进行后视的设置，设置后视有两种方式，一种是通过已知的后视点，一种是通过已知的后视方位角



◆测站：输入已知测站点的名称，通过“+”可以调用或新建一个已知点做为测站点

◆仪高：输入当前的仪器高

◆镜高：输入当前的棱镜高

◆后视点：输入已知后视点的名称，通过“+”可以调用或新建一个已知点做为后视点

◆当前水平角：显示当前的水平角度

◆设置：根据当前的输入对后视角度进行设置，如果前面的输入不满足计算或设置要求，将会给出提示

●通过直接输入后视角度来设置后视



The screenshot displays the THiNRAD application interface. At the top is a dark navigation bar with icons for back, menu, data storage, F1, and a '已知点建站' (Known Point Stationing) button. Below this is a '测站' (Station) input field containing '111', a '+' button, a '后视角' (Backsight Angle) dropdown menu, and a value field showing '0°00'00.0"'. Further down is an '仪高' (Instrument Height) input field with '0.0000' m, followed by the text '当前水平角: 217°26'02.7"'. At the bottom is a '镜高' (Mirror Height) input field with '1.5000' m, a red warning text '请照准后视!' (Please aim at the backsight!), and two buttons: '设置' (Settings) and '后视检查' (Backsight Check).

◆[后视角]：输入后视角度值

## 5.2 测站高程

- 通过测量一已知高程点来得到当前测站点的高程
- 必需要先进行设站才能进行测站高程的设置



测站高程

高程  (+) 垂距 : m

仪高  m 测站高(计算): m

镜高  m 测站高(当前): 0.0000m

- ◆高程：输入已知点高程，可以通过得到调用已知点的高程
- ◆镜高：当前棱镜的高度
- ◆仪高：当前仪器的高度
- ◆垂距：显示当前的垂距
- ◆测站高（计算）：显示根据测量结果计算得到的测站高
- ◆测站高（当前）：显示当前的测站高
- ◆[测量]：开始进行测量，并且会自动计算测站高
- ◆[设置]：将当前的测站高设置为测量计算得出的测站高

## 5.3 后视检查

●检查当前的角度值与设站时的方位角是否一致

●必需要先进行设站才能进行后视检查

←

☰

☰

F1

后视检查

☰

1

☰

☰

☰

测站点名：

-[inputPt]-

后视点名：

后视角：

0°00'00.0"

水平角：

217°25'47.8"

测量

水平角度差：

-142°34'12.2"

重置

◆测站点名：显示测站点名

◆后视点名：显示后视点的点名，如果通过输入后视角度的方式得到的点名此处将显示为空

◆后视角：显示后视角

◆水平角：显示当前的水平角

◆水平角度差：显示后视角和水平角两个角度的差值

◆[重置]：将当前的水平角重新设置为后视角度值

## 5.4 后方交会

- 如果测量的第一个点与第二个点之间的角太小或太大,其计算成果的几何精度会较差,所以要选择已知点与站点之间构成较好的几何图形
- 对于后方交会最少的数据为三个角度观测或两个距离观测
- 基本上,测站点高程是由测距数据计算的,但是如果进行了距离测量,则高程仅由对已知坐标点的测角所定



- ◆[测量]: 进入到测量已知点的界面
- ◆[计算]: 对当前已经测量的已知点进行计算, 得出测站点的坐标
- ◆[保存]: 将计算结果进行保存, 用于建站
- ◆[数据]: 显示计算的结果
- ◆[图形]: 对当前列表内的测量结果进行显示
- 测量已知点的界面

←

☰

🗄️

F2

后方交会

📐

1

🔴

🔄

🔋

点名

+

镜高

1.2000

m

水平角

:

垂直角

:

斜距

:

m

ATR搜索

仅测角

测角&测距

完成

◆点名：输入一个已知点的点名

◆镜高：输入当前棱镜的镜高

◆水平角：显示测量的角度结果

◆垂直角：显示测量的垂直角度值

◆斜距：显示测量的斜距值

◆[仅测角]：只测量角度

◆[测角&测距]：测角并测距

◆[完成]：完成测量，保存当前的测量结果，返回到上一界面

## 5.5 点到直线建站

●首先任意测量两点做为基点，点击[下一步]

←
☰
☰
F1
点到直线建站
📐
1
📄
🔄
🔋

仪高  
 m

镜高  
 m

点A平距 : 6.5256m 测量

点B平距 : 0.4511m 测量 下一步

●仪器计算出两点之间的位置关系，点击[下一步]

←
☰
☰
F1
点到直线建站
📐
1
📄
🔄
🔋

A-B  
 平距差 : 6.0747m  
 垂距差 : -1.3661m  
 斜距差 : 6.2265m  
下一步

●仪器将根据两点自动建立坐标系后进入到建站界面，点击设置完成建站

←

☰

☰

F1

点到直线建站

📐

1

📶

🎯

🔋

东

:

0.0125m

北

:

6.5255m

高

:

-3.2023m

后视角

:

181°34'56.6"

方位角

:

358°39'05.3"

测站

照准后视点B!

设置

## 六、采集

在设站后，通过数据采集程序可以进行数据采集工作

采集菜单



## 6.1 点测量

●点击测距键后，改变垂直角中仪器将按照测量的水平距离及垂直角重新计算 VD 及 Z 坐标，改变水平角将根据水平距离重新计算 N、E 坐标，这时点击保存键将按照重新计算的结果进行保存

| 测量                 | 数据            | 图形                                        |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 水平角 : 358°38'58.7" | 点名 : 112      | <div>测距</div> <div>保存</div> <div>测存</div> |
| 垂直角 : 4°36'30.1"   | 镜高 : 1.2000 m |                                           |
| 平距 : m             | 编码 : +        |                                           |
| 垂距 : m             | 连线 : v        |                                           |
| 斜距 : m             | 闭合 : v        |                                           |

◆水平角：显示当前的水平角度值

◆垂直角：显示当前的垂直角度值

◆平距：显示测量的水平距离值

◆垂距：显示测量的垂直距离值

◆斜距：显示测量的斜距

◆点名：输入测量点的点名，每次保存后点名自动加 1

◆编码：输入或调用测量点的编码

◆连线：输入一个已知点的点名，程序将把当前点与该点连线，并在图形界面中显示，每次改变编码后，将自动显示前几个相同编码的点

◆闭合：输入一个已知点的点名，程序将把当前点与该点连线，并在图形界面中显示，每次改变编码后，将自动显示前几个相同编码的点

◆镜高：显示当前的棱镜高度

◆[测距]：开始进行测距

◆[保存]：对上一次的测量结果进行保存，如果没有测距，则只保存当前的角度值


◆[测存]：测距并保存

◆{数据}：显示上一次的测量结果

◆{图形}：显示当前坐标点的图形

◆测量键：仪器侧面的实体按键起到同[测量]按钮相同的作用

## 6.2 距离偏差

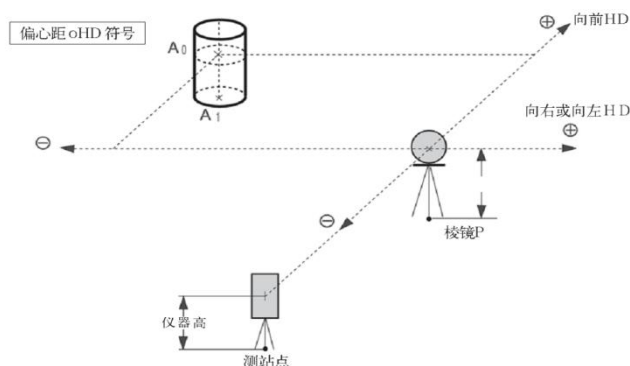

●所列方向都是相对于测量者的视角

The screenshot shows the THiNRAD measurement interface. At the top, there is a navigation bar with icons for back, menu, data, F1, distance deviation, a scale of 1, a camera icon, a target icon, and a battery icon. Below the navigation bar, there are three tabs: "测量" (Measurement), "数据" (Data), and "图形" (Graph). The "测量" tab is active. The main area contains three input fields: "点名" (Point Name) with the value "112", "镜高" (Sight Height) with the value "1.2000" and a unit "m", and "编码" (Code) with a plus icon. To the right of these fields are three rows of directional deviation options, each with a radio button, a label, a value, and a unit "m": "左" (Left) and "右" (Right) with "0.0000", "前" (Front) and "后" (Back) with "0.0000", and "上" (Up) and "下" (Down) with "0.0000". At the bottom, there are three buttons: "测量" (Measurement), "保存" (Save), and "测存" (Measure and Save).

◆点名：输入待测点的点名

◆镜高：输入当前的镜高

◆编码：输入或者调用编码

◆[左][右]：输入左或右偏差

◆[前][后]：输入前或后偏差

◆[上][下]：输入上或下偏差

◆[测量]：开始进行测量


◆[保存]：保存数据

◆[测存]：测量并且保存

◆{数据}：显示计算得到的坐标值和测量的结果值

◆{图形}：显示距离偏差的图形

## 6.3 平面角点

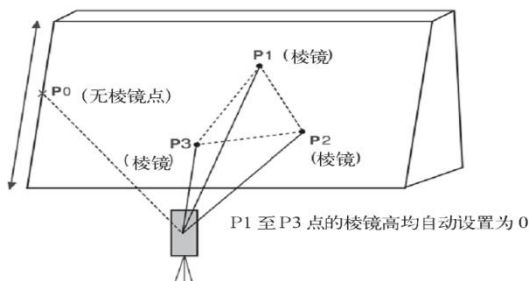

●上面图中的棱镜点在无棱镜模式下就是可测点，而无棱镜点为任意点

←
☰
🗄️
F1
平面角点
📏
1
📷
🔄
🔋

测量    数据    图形

点名

112

镜高

1.2000

m

编码

⊕

图形投影NE

保存

水平角 :    358°39'02.1"

垂直角 :    4°35'23.9"

A:

测量

查看

B:

测量

查看

C:

测量

查看

◆点名：待测点的点名


◆镜高：当前棱镜高度

◆编码：输入或者调用待测点的编码

- ◆完成：当前点已经完成测量
- ◆[重测]：对当前点进行重新测量
- ◆[查看]：查看当前点的测量结果
- ◆待测：当前点还没有进行测量
- ◆[测量]：对当前点进行测量
- ◆[保存]：对当前的计算结果点进行保存
- ◆水平角：当前水平角度值
- ◆垂直角：当前垂直角度值
- ◆[图形投影]：{图形}中显示图形的投影方式，可以根据具体情况不同而进行选择
- ◆{数据}：当三个点都测量完成并且有效时，将显示计算得到的当前照准方向与三个点形成平面的交点坐标
- ◆{图形}：显示三个点和交点在某一方向的投影坐标图形

## 6.4 圆柱中心点

- 首先直接测定圆柱面上(P1)点的距离，然后通过测定圆柱面上的(P2)和(P3)点方向角即可计算出圆柱中心的距离，方向角和坐标。
- 圆柱中心的方向角等于圆柱面点(P2)和(P3)方向角的平均值

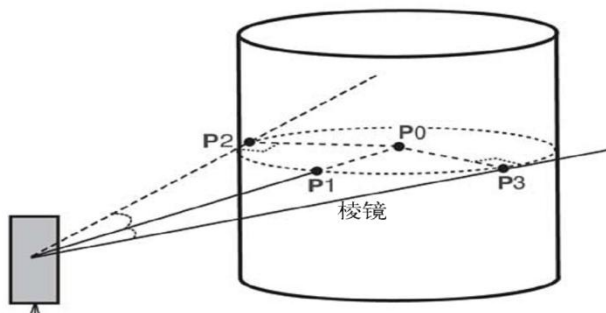

←
☰
🗄️
F1
圆柱中心点
📏
1
📷
🔄
🔋

测量
数据
图形

点名

方向A水平:    358°38'56.9"    确定

镜高

m 方向B水平:    358°38'56.9"    确定

编码


⊕ 中心平距:                      m    测距

- ◆点名：输入待测点的点名
- ◆镜高：棱镜的高度
- ◆编码：待测点编码
- ◆方向 A：照准圆柱侧边
- ◆方向 B：照准圆柱的另外一个侧边
- ◆中心：照准圆柱的中心进行测距
- ◆[确定]：已经照准，完成角度

- ◆[测角]：重新进行测角
- ◆[测距]：进行中心点的距离测量
- ◆[重测]：重新进行测距
- ◆方向水平：分别代表圆柱两边的方向值
- ◆中心平距：仪器中心到圆柱表面的水平距离值
- ◆[保存]：对测量的结果进行保存，必需要先完成两个角度和距离的测量
- ◆{数据}：当测量完成后，显示计算得到的圆心坐标值和测量的结果
- ◆{图形}：显示圆柱中心点测量的示意图形

## 6.5 对边测量

●测量两个目标棱镜之间的水平距离（dHD）、斜距（dSD）、高差（dVD）和水平角（HR）。也可直接输入坐标值或调用坐标数据文件进行计算。

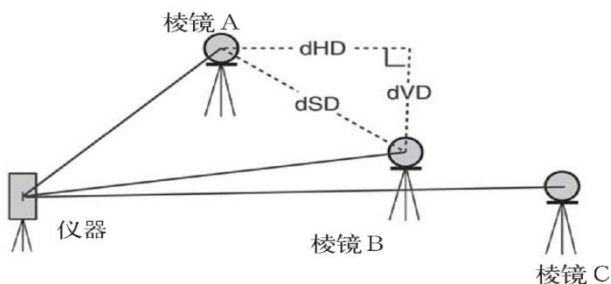

←
☰
F1
对边测量
1
📏
🔄
🔋

测量 数据 图形

起始点点名 +

镜高  
1.2000

m

点名

编码 +

斜距 : m

测量

保存

方位 :

平距 :
m

高差 :
m

◆起始点：输入或者调用一个已知点作为起始点，默认是测站

◆镜高：棱镜的高度

◆平距：起始点与测量点之间的平距

◆高差：起始点与测量点之间的高差


◆斜距：起始点与测量点之间的斜距

◆方位：起始点到测量点的方位角

- ◆点名：输入待测点的点名
- ◆编码：待测点编码
- ◆[锁定]：锁定当前起始点，否则起始点将是上一个测量的点的坐标
- ◆[保存]：保存当前测量点的坐标
- ◆[测量]：开始进行测量

## 6.6 线和延长点

- 通过测量两个点的坐标和输入起始—结束点的延长距离来得到待测量点的坐标

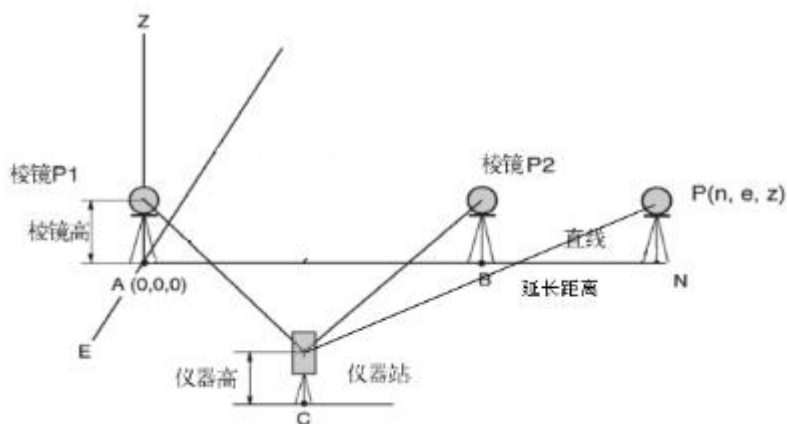

←

☰

☰

F1

线和延长点

☰

1

☰

☰

☰

测量

数据

图形

点名

镜高

1.2000

m

编码

+

延长距离

m

正向

保存

水平角 : 358°39'01.0"

垂直角 : 4°35'42.2"

点1 : m

点2 : m

测量

查看

测量

查看

◆点名：待测量点的点名

◆镜高：棱镜的高度

◆编码：待测量点的编码

◆水平角：当前仪器的水平角度值

◆垂直角：当前仪器的垂直角度值

◆点 1：到第一个测量点的斜距

◆点 2：到第二个测量点的斜距

◆延长距离：输入延长线的距离

◆[测量]：测量点 1 或者点 2 的坐标


◆[查看]：查看测量完成点的坐标

◆[正向]：输入延长距离的方向

◆[保存]：保存延长点的坐标

## 6.7 线和角点测量

●通过测量两个点坐标和测站到待测点的方位角度来得到待测点的坐标

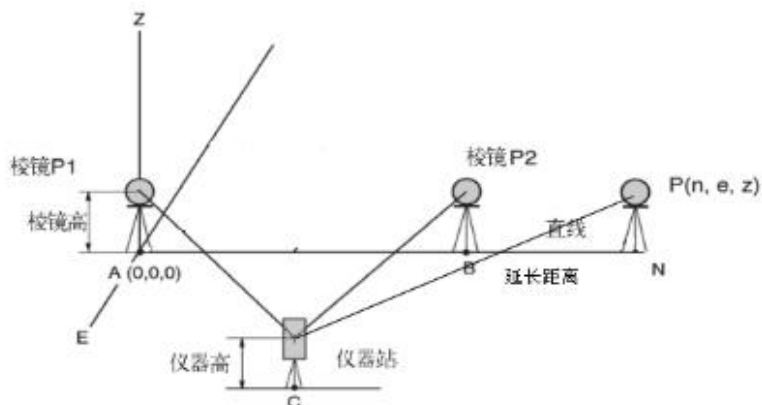

← ≡ 🗄️ F1 线和角点测量 📐 1 📷 🔄 🔋

测量
数据
图形

点名

镜高  
1.2000

m

编码

⊕

点1 :
m

点2 :
m

方位 :

水平角 :
358°39'01.0"

垂直角 :
4°35'42.2"

测量
查看

测量
查看

测量
保存

◆点名：待测量点的点名

◆编码：待测量点的编码

◆镜高：棱镜的高度

42

- ◆水平角：当前仪器的水平角度值
- ◆垂直角：当前仪器的垂直角度值
- ◆点 1：到第一个测量点的斜距
- ◆点 2：到第二个测量点的斜距
- ◆方位：测量得到的测站点到待测点的方位
- ◆[测量]：测量点 1 或者点 2 的坐标或者是待测点的方位
- ◆[查看]：查看测量完成点的坐标
- ◆[保存]：保存待测点的坐标

## 6.8 悬高测量

●测量一已知目标点，然后通过不断改变垂直角度，得到与已知目标点相同水平位置的点与已知目标点的高差

← 菜单 数据 F1 悬高测量 1 图标 电池

镜高  
1.2000 m

垂直角 : 4°36'05.4"

垂距差 : m

垂角 : 测角

平距 : m 测角&测距

- ◆镜高：棱镜高

- ◆垂直角：当前的垂直角度
- ◆垂距差：测量点与目标点的高差
- ◆垂角：测量已知点的垂直角
- ◆平距：测量已知点的水平距离
- ◆[测角]：测量已知点的垂直角度值
- ◆[测距&测角]：测量已知点的水平距离和垂直角度

## 6.9 F1/F2

- 通过盘左/盘右测量，最终得出角度值



结果水平角:

结果垂直角:

正倒镜

## 七、放样

●在放样之前要进行设站

放样界面菜单




### 7.1CAD 放样

进入 CAD 放样程序



## 主界面

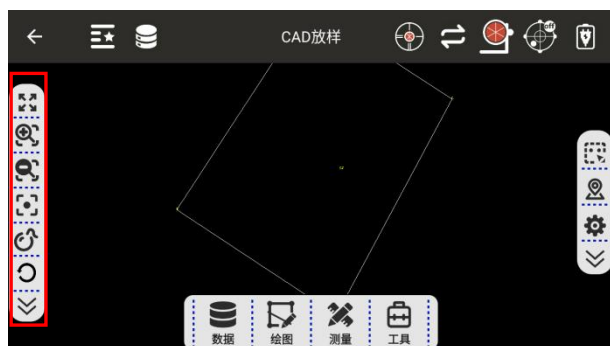

：点击全图显示后，所有对象都会显示在界面上，方便用户快速查看图纸的完整内容；

：放大；


：缩小；

：选中点、线或多边形元素后，点击元素居中，可以把选中元素居中显示；

：将一个或多个复合对象（如块、组合对象等）分解成其构成的基本对象。这些基本对象可以是线、多边形等简单的矢量对象。通过执行炸开命令，用户可以更方便地编辑和修改这些基本对象，例如，可以单独选择和修改每个线段，或者对分解后的对象进行进一步的编辑操作；

：等圆弧或曲线元素出现不平滑的状态时，重绘可以刷新图纸，从而显示变得平滑；

数据

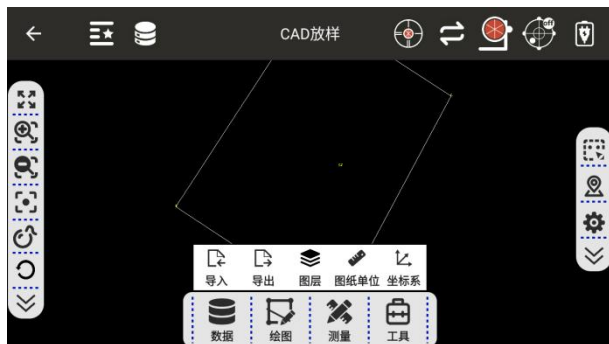

数据模块有导入、导出、图层、图纸单位、坐标系 5 个功能。

### (1) 导入




## 导出



数据类型：支持导出点数据、线数据和整张图纸数据；  
文件类型：目前支持 DWG 和 DXF 两个格式导出；



导出成功后会显示存储路径；  
图层

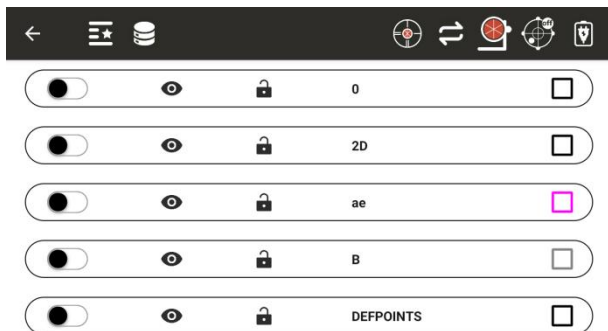

 : 解冻/冻结图层;

 : 打开/关闭图层;

 : 锁定/解锁图层;

## 图纸单位



## 坐标系



如果用户自己在 CAD 中修改图纸原点，会有用户坐标系的选项。

## 绘图



绘图模块有点绘制、折线绘制、圆弧绘制及多边形绘制 4 个功能。

## 点



## 折线



| 名称 | 编码 | 类型  | 北坐标        | 东坐标        | 高  |
|----|----|-----|------------|------------|----|
| D  |    | 辅助点 | 370249.684 | 461023.085 | 0. |
| A  |    | 输入点 | 372727.131 | 445217.500 | 0. |
| B  |    | 输入点 | 358517.718 | 467230.720 | 0. |
| C  |    | 输入点 | 356932.354 | 448496.611 | 0. |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 添加 | 删除 | 导出 | 确定 |
|----|----|----|----|



可以通过列表选中的方式或者捕捉的方式选中目标点元素；  
圆弧



| 名称 | 编码 | 类型  | 北坐标        | 东坐标        | 高程 |
|----|----|-----|------------|------------|----|
| D  |    | 辅助点 | 370249.684 | 461023.085 | 0. |
| A  |    | 输入点 | 372727.131 | 445217.500 | 0. |
| B  |    | 输入点 | 358517.718 | 467230.720 | 0. |
| C  |    | 输入点 | 356932.354 | 448496.611 | 0. |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 添加 | 删除 | 导出 | 确定 |
|----|----|----|----|



可以通过列表选中的方式或者捕捉的方式选中目标点元素；  
注：在绘制圆弧的时候顺时针选择点和逆时针选择点画出的圆弧是不一样的；  
多边形



可以通过列表选中的方式或者捕捉的方式选中目标点元素；  
测量



测量模块有角度测量、距离测量及面积测量 3 个功能。

角度测量



距离测量



## 面积测量






## 工具




工具模块有背景设置、计算器、三点定圆及点线反算 4 个功能。

## 背景

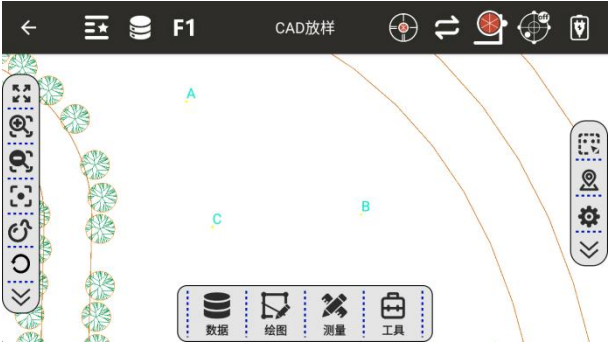

计算器

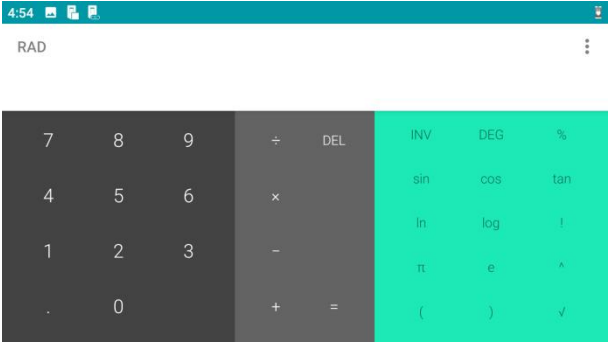

三点定圆




点线反算



放样

捕捉

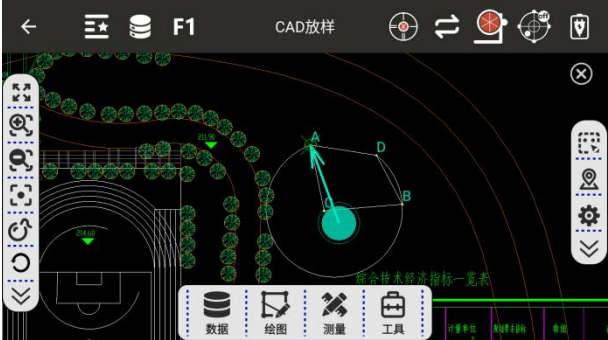

点击 可以进行点捕捉，箭头可以拖动；

放样列表

| 名称 | 编码 | 类型  | 北坐标        | 东坐标        | 高  |
|----|----|-----|------------|------------|----|
| D  |    | 辅助点 | 370249.684 | 461023.085 | 0. |
| A  |    | 输入点 | 372727.131 | 445217.500 | 0. |
| B  |    | 输入点 | 358517.718 | 467230.720 | 0. |
| C  |    | 输入点 | 356932.354 | 448496.611 | 0. |

添加
 删除
 导出
 确定

a.添加

新建点
 北  m 属性 输入点
 东  m 点名
 高  m 编码


1 2 3 -
 4 5 6 .
 7 8 9 ✕
 ← 0 → 三<

添加
 删除
 导出
 确定

b.删除



## CAD 点放样

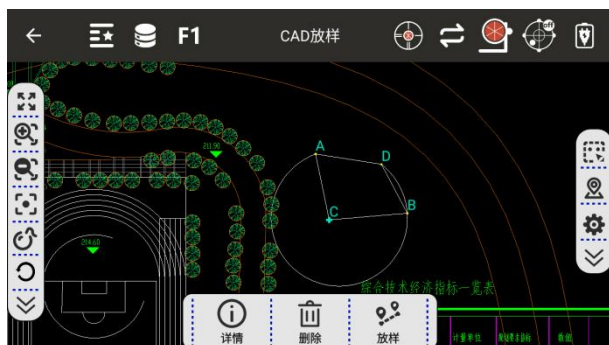




点击可以设置棱镜高度。



为了方便图形显示可以隐藏放样状态栏。

直线放样

选中一条线元素；

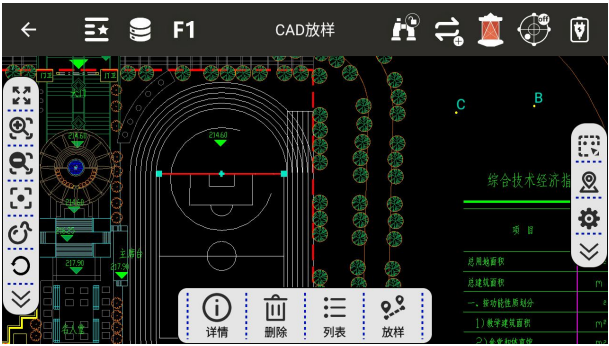

点击【列表】查看两个端点坐标

| 要素 |    | 线段         |            |       |
|----|----|------------|------------|-------|
| 图层 |    | GROUND     |            |       |
| 序号 | 名称 | 北坐标        | 东坐标        | 高程    |
| 0  | P1 | 342214.148 | 377089.715 | 0.000 |
| 1  | P2 | 342214.148 | 407089.715 | 0.000 |

|    |    |
|----|----|
| 保存 | 放样 |
|----|----|



a.直线点放样






按关键节点放样：




按指定距离放样：

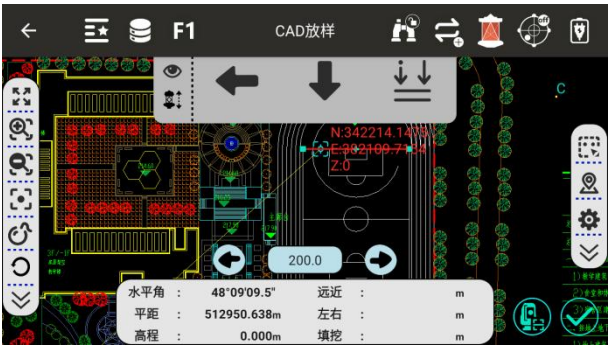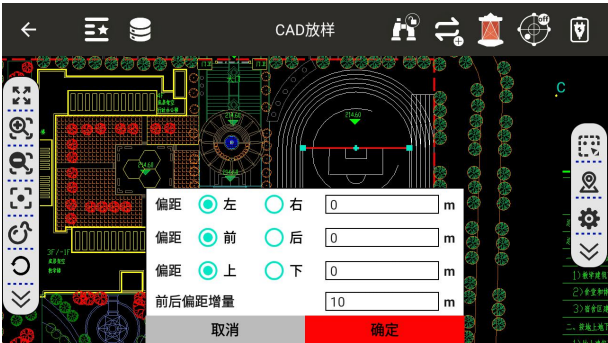

b.直线线放样

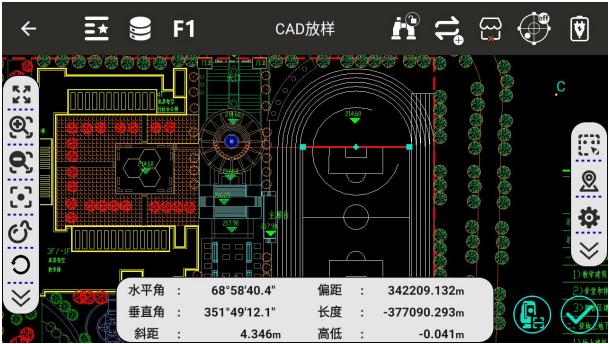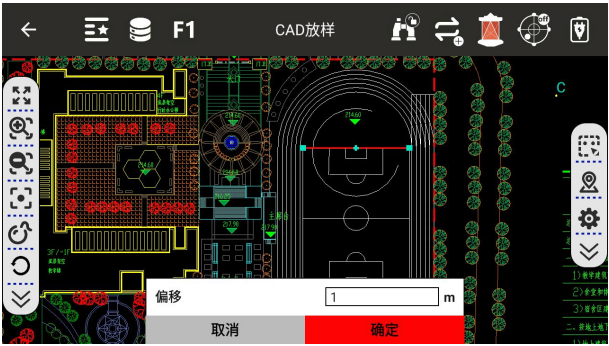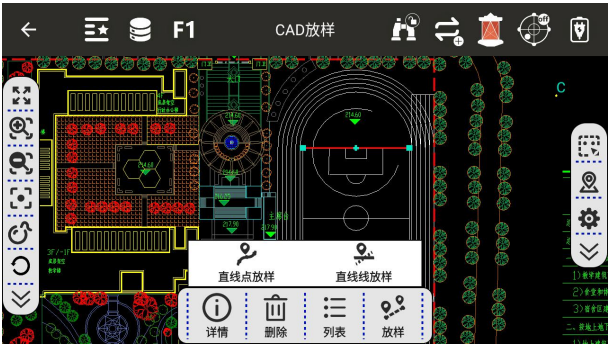

圆弧放样

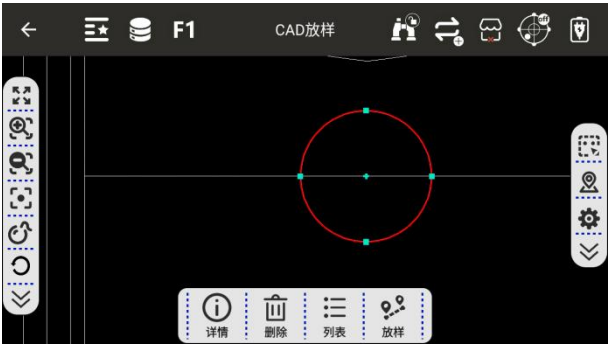

a.按指定距离放样



b.按角度等分放样



## 7.2 点放样

- 调用一个已知点进行放样

← 点放样 1

放样 数据 图形

点名: 111 + 上点 存储

镜高: 1.2000 m 下点 测量

右转: 1°20'59.8" 水平角:

远近: m 平距: m

左右: m 高: m

填挖: m

◆点名：放样点的点名

◆镜高：当前的棱镜高

◆ [+]: 调用或者新建一个放样点

◆[上点]：当前放样点的上一点，当是第一个点的时候将没有变化

◆[下点]：当前放样点的下一点，当是最后一个点时将没有变化

◆正确：当前值为正确值

◆左转、右转：仪器水平角应该向左或者向右旋转的角度

◆移近、移远：棱镜相对仪器移近或者移远的距离

◆向右、向左：棱镜向左或者向右移动的距离

◆挖方、填方：棱镜向上或者向下移动的距离

◆水平角：放样的水平角度

◆平距：放样的水平距离

◆高：放样点的高程

◆[存储]：存储前一次的测量值

- ◆[测量]：进行测量
- ◆{数据}：显示测量的结果
- ◆{图形}：显示放样点，测站点，测量点的图形关系

## 7.2 角度距离放样

- 通过输入测站与待放样点间的距离、角度及高程值进行放样

- ◆镜高：当前的棱镜高
- ◆正确：当前值为正确值
- ◆左转、右转：仪器水平角应该向左或者向右旋转的角度
- ◆移近、移远：棱镜相对仪器移近或者移远的距离
- ◆向右、向左：棱镜向左或者向右移动的距离
- ◆挖方、填方：棱镜向上或者向下移动的距离
- ◆水平角：输入放样的水平角度

- ◆垂直角：输入放样的垂直角度
- ◆平距：输入放样的水平距离
- ◆高：放样点的高程
- ◆[存储]：存储前一次的测量值
- ◆[测量]：进行测量
- ◆{数据}：显示测量的结果
- ◆{图形}：显示放样点，测站点，测量点的图形关系

## 7.3 方向线放样

●通过输入和一个已知点的方位角、平距、高差来得到一个放样点的坐标进行放样

← 方向线放样

点名

方位角

平距  m

高差  m

- ◆点名：输入或者调用一个点作为已知点
- ◆方位角：从已知点到待放样点的方位角

- ◆平距：待放样点与已知点的平距
- ◆高差：待放样点与已知点的高差
- ◆[下一步]：完成输入，进入下一步的放样的操作



- ◆[上一步]：返回上一步中输入界面
- 其他见点放样中的说明

## 7.4 直线放样

- 通过两个已知点，及输入与这两个点形成的直线的三个偏差距离来计算得到待放样点的坐标

←

☰

🗄️

直线放样

📍

1

📏

🔄

🔋

起始点

⊕

● 左

○ 右

0.0000

m

结束点

⊕

● 前

○ 后

0.0000

m

● 上

○ 下

0.0000

m

下一步

- ◆起始点：输入或者调用一个已知点作为起始点
- ◆结束点：输入或者调用一个已知点作为结束点
- ◆左、右：向左或者向右偏差的距离
- ◆前、后：向前或者向后偏差的距离
- ◆上、下：向上或者向下偏差的距离
- ◆[下一步]：根据上面的输入计算出放样点的坐标进入下一步的放样界面

←

☰

🗄️

F1

点放样

📍

1

📏

🔄

🔋

放样

数据

图形



镜高

1.2000

m

上一步

存储

测量

右转

:

1°20'59.0"

水平角

:

0°00'00.0"

远近

:

m

平距

:

0.0000m

左右

:

m

高

:

0.0000m

填挖

:

m

- ◆[上一步]：返回上一步中输入界面

●其他见点放样中的说明

## 八、工程



◆[+]: 新建工程

◆右上角功能键可进行新建、删除；长按工程文件可进行查看属性及删除功能

## 九、计算

通过计算程序通用计算和测量计算，并可对计算的结果进行保存

计算程序菜单



### 9.1 坐标正算

●根据一已知点和从这个点的方位角和距离计算待求点的坐标

正算 图形

起始角

起始点  (+)

转角

平距  m

高差  m

计算结果

|   |   |   |
|---|---|---|
| 东 | : | m |
| 北 | : | m |
| 高 | : | m |

- ◆起始点：输入一个已知点的点名
- ◆ [+ ]：调用一个已知点
- ◆起始角：从已知点出发的已知角度
- ◆转角：从起始角开始向右旋转的角度
- ◆平距：从起始点到待求点的水平距离
- ◆高差：起始点与待求点之间的高差
- ◆[保存]：对计算结果进行保存，首先要进行有效的计算
- ◆[计算]：根据已知数据计算出结果坐标，显示在“计算结果区域”。

## 9.2 坐标反算

- 计算两个已知点之间的关系

← 坐标反算 1

反算 图形

起始点 +

结束点 +

平距 : m 坡度 :

斜距 : m 角度 :

高差 : m

计算

- ◆起始点：输入起始点的点名
- ◆结束点：输入结束点的点名
- ◆ [+]: 调用或者输入一个已知点的信息
- ◆平距：两点之间的水平距离
- ◆斜距：两点之间的倾斜距离
- ◆高差：两点之间的高差
- ◆坡度：显示两点之间的坡度
- ◆角度：两点之间的方位角
- ◆[计算]：开始进行计算

## 9.3 面积周长

- 根据已知点数据计算面积



添加>>  上移 下移 删除 计算

- ◆列表内显示已经添加的坐标点的数据
- ◆[添加] 或者 [插入]：选择添加点在列表中的位置
- ◆ [+ ]：添加一个点数据到列表
- ◆[删除]：删除选定的列表中的点数据
- ◆[计算]：根据当前已知点中的数据计算面积
- ◆{结果}：显示上次的计算结果
- 显示上次计算面积的结果



- ◆{图形}：显示面积的图形

## 9.4 点线反算

●根据起点与终点形成一条直线，从偏置点向这条直线做垂线，计算结果为起点到垂足的水平距离和偏置点与垂足的水平距离。

点线反算

反算 结果 图形

起点P1 (+)

终点P2 (+) 计算

偏置点P3 (+)

- ◆起点 P1：输入或者调用起点的坐标值
- ◆终点 P2：输入或者调用终点的坐标值
- ◆偏置点 P3：输入或者调用偏置点的坐标值
- ◆[计算]：输入前三个已知点后进行计算
- 显示点线反算计算结果

←

☰

🗄️

点线反算

📍

1

📄

🔄

🔋

反算

结果

图形

东 : m

北 : m

高 : m

P1到P4(平距): m

P3到P4(平距): m

点名


编码

+

保存

◆[保存]：保存垂足的坐标

●显示点线反算图形

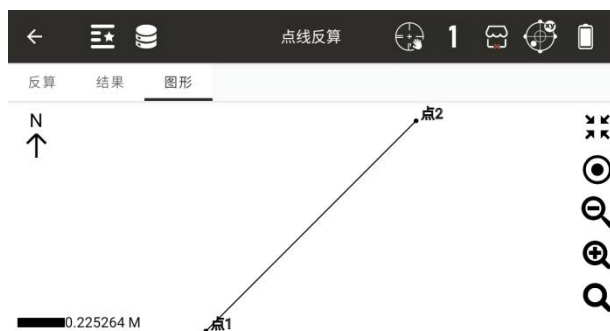

## 9.5 两点计算交点

根据两个起点，和从这两个起点到交点的角度或者距离值来计算交点的坐标。

●根据两个距离值来计算交点

←

☰

🗄️

两点计算交点

📍

1

🗨️

🔄

🔋

交点

结果

图形

起点P1

⊕

0°00'00.0"

方位角

起点P2

⊕

0°00'00.0"

方位角

计算

◆[距离]：在角度和距离值之间切换，显示当前的计算状态为距离

◆[计算]：计算交点坐标

●根据两个方位角来计算交点坐标

←

☰

🗄️

两点计算交点

📍

1

🗨️

🔄

🔋

交点

结果

图形

起点P1

⊕

0°00'00.0"

方位角

起点P2

⊕

0°00'00.0"

方位角

计算

◆[方位角]：从起点到交点的方位角

●根据一个距离值和一个方位角来计算交点坐标

←

☰

🗄️

两点计算交点

📏

1

🗨️

🔄

🔋

交点

结果

图形

起点P1

⊕

0°00'00.0"

方位角

起点P2

⊕

0°00'00.0"

方位角

计算

●计算的交点结果坐标，将根据交点数量进行显示

←

☰

🗄️

两点计算交点

📏

1

🗨️

🔄

🔋

交点

结果

图形

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 东 | : | m | 东 | : | m |
| 北 | : | m | 北 | : | m |
| 高 | : | m | 高 | : | m |

点名

编码

⊕

保存

◆[保存]：保存交点坐标，第二坐标点的点名将自动累加

●交点计算的图形



## 9.6 四点计算交点

●根据四个点形成两条直线，计算两条直线的交点坐标



- ◆起点 P1：直线上的第一点
- ◆终点 P2：直线上的第二点
- ◆起点 P3：直线上的第三点
- ◆终点 P4：直线上的第四点

◆[计算]：计算交点坐标

●显示交点坐标

◆[保存]：保存交点坐标

●显示四点计算交点的图形



## 9.7 体积计算

●根据所有列表中的点形成三角网，然后以参考高程为参考面计算体积

←

☰

🗄️

体积计算

📍

1

📄

🔄

🔋

体积

结果

图形

| 序号 | 名称 | 东 | 北 | 高 |
|----|----|---|---|---|
|----|----|---|---|---|

参考高程

m

添加所有

删除所有

起始点名

结束点名

批量添加

删除

单点点名

+

添加单点

计算

◆参考高程：输入用于计算的参考高程，在参考高程之上为正体积，在参考高程之下为负体积

◆[删除]：删除选定的列表中的点

◆[删除所有]：删除列表中所有的点

◆[计算]：根据列表中的点和参考高程计算体积

◆[添加所有]：添加当前项目中的所有的点，最大数量为 200 个点

◆[批量添加]：批量添加参与计算的点

◆[添加单点]：向列表中添加一个点

●体积计算结果



◆正体积：在参考高程面上的体积

◆负体积：在参考高程面下的体积

◆总体积：正体积与负体积之和

●体积计算形成的三角网的图形



## 9.8 计算器

●科学计算器（仅对功能键进行说明，其它功能为普通计算器通用符号）



# 十、程序—道路

道路程序可以以一条由直线，圆曲线或缓和曲线组成的曲线作为参考，进行测量和放样。程序根据道路设计确定的桩号和偏差来对设计点进行坐标计算和放样。

## 道路程序菜单





## 10.1 道路选择

●选择一条道路作为当前的道路，每条道路包括两部分：垂直定线和平定线



◆[+]: 新建道路工程

◆右上角功能键可进行编辑、删除功能；长按工程文件也可进行删除

## 10.2 水平定线

←
水平定线

| 数据      | 图形          |            |
|---------|-------------|------------|
| -起始点--  | [起始里程]0+0.0 | [N]0.0000  |
| -直线--   | [长度]0.0000  |            |
| -圆曲线--  | [半径]0.0000  | [弧长]0.0000 |
| -缓和曲线-- | [参数]0.0000  | [起始半径]∞    |

起始点

直线

圆曲线

缓和曲线

◆ {图形}：根据输入的水平定线数据形成道路的平面图形

● 水平定线包含以下元素：起始点、直线、圆曲线、缓和曲线

←
水平定线

| 数据      | 图形           |            |
|---------|--------------|------------|
| -起始点--  | [起始里程]0.0000 | [N]0.0000  |
| -直线--   | [长度]0.0000   |            |
| -圆曲线--  | [半径]0.0000   | [弧长]0.0000 |
| -缓和曲线-- | [参数]0.0000   | [起始半径]∞    |

起始点

直线

圆曲线

缓和曲线

起始点

0.0000

m

0.0000

m

0.0000

m

取消
确定


◆ 起始里程：起始点的里程

◆ N：起始点的坐标 N

◆ E：起始点的坐标 E

◆ 方位角：起始方位角

## ●输入直线参数

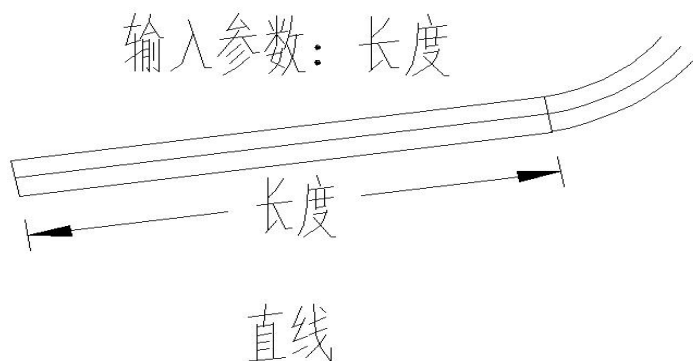


### ◆直线：输入直线的参数

### ◆长度：输入直线的长度，长度值要大于零


## ●输入圆曲线参数

输入参数：弧长，半径

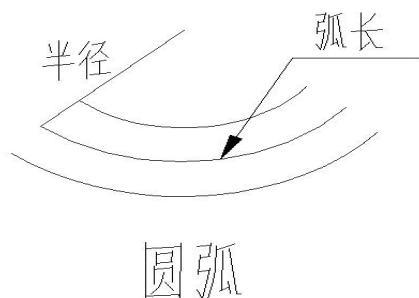

- ◆半径：输入圆曲线的半径，正数为右转，负数为左转
- ◆弧度：输入圆曲线的弧长，必须为正值
- 输入缓和曲线参数

输入参数：半径R1,半径R2,曲线参数

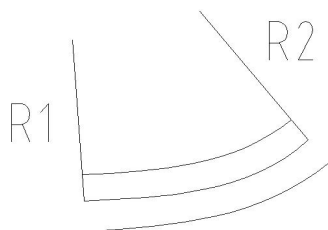


缓和曲线



- ◆参数：输入缓和曲线参数  $A$ ，正数为向右转，负数为向左转
- ◆起始半径：输入缓和曲线的起始半径  $R_s$ ，只能为正数，当输入半径为  $\infty$  时，为方便输入，只需输入半径为 0 即可。
- ◆结束半径：输入缓和曲线的结束半径  $R_e$ ，只能为正数，当输入半径为  $\infty$  时，为方便输入，只需输入半径为 0 即可。

### 10.3 垂直定线

垂直定线由一组相交点构成，相交点包括桩号、高程和曲线长。垂直定线的起始点和结束的曲线长度必须为零。

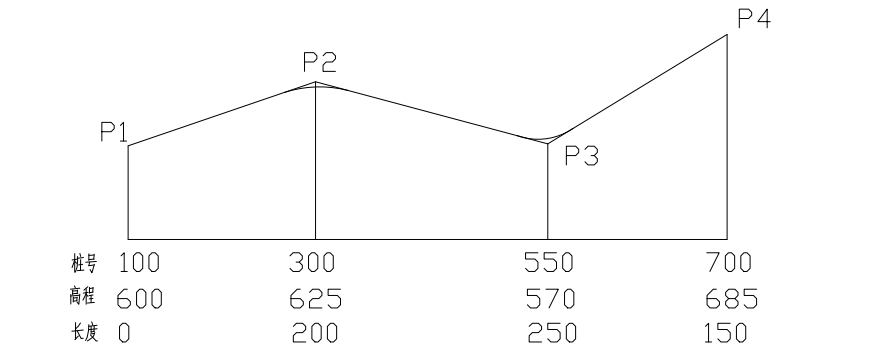

←

垂直定线

数据


图形

|    |    |      |      |
|----|----|------|------|
| 桩号 | 高程 | 前坡坡度 | 后坡坡度 |
|----|----|------|------|

添加

- ◆[添加]：添加一条垂直定线数据
- ◆{图形}：根据定线数据显示道路的纵断面图形
- 垂直定线图形

## ●图形中的点名按照定线数据的顺序进行编号

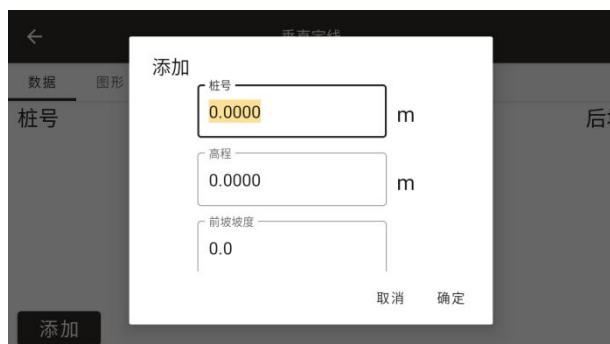

◆桩号：变坡点桩号

◆高程：变坡点高程

◆前坡坡度：当前点与上一点之间的坡度


◆后坡坡度：当前点与下一点之间的坡度

◆半径：相邻两点间距离

## 10.4 道路放样

●对于道路的定线放样，必须要先定义线形。按照前几节的方法定义好水平定线数据和垂直定线数据（垂直定线数据如不需要计算填挖，可不予定义）。

●在道路放样之前要进行建站

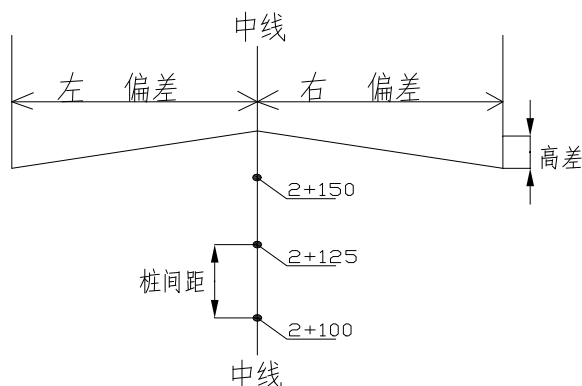

←
道路放样
1
📐
📏
🔋

相对于中桩偏差

起始里程

m

○ 左 ☒ 右

0.0000

m

步进值

m

○ 上 ☒ 下

0.0000

m

继续>>

- ◆ **起始里程**：进行连续放样的起始位置
- ◆ **步进值**：在放样时，每次增加或减少的里程值
- ◆ **左，右**：垂直于道路，距离道路中心点的左右偏差
- ◆ **上，下**：放样点与道路中线上的设计点的高程差值
- ◆ **[继续]**：完成初步的设置，开始进入放样界面

←

☰

☰

F1

道路放样

☰

1

☰

☰

☰

放样

数据

图形

桩号

0.0000

m

上点

下点

镜高

1.2000

m

坐标

测量

存储

右转

1°20'59.9"

水平角

:

0°00'00.0"

远近

:

m

平距

:

0.0000m

左右

:

m

高

:

0.0000m

填挖

:

m

◆桩号：当前放样点的桩号

◆镜高：当前的棱镜高

◆上点：当前放样点的上一个点

◆下点：当前放样点的下一个点

◆正确：当前值为正确值

◆左转、右转：仪器水平角应该向左或者向右旋转的角度

◆移近、移远：棱镜相对仪器移近或者移远的距离

◆向右、向左：棱镜向左或者向右移动的距离

◆挖方、填方：棱镜向上或者向下移动的距离

◆水平角：输入放样的水平角度

◆平距：输入放样的水平距离

◆高：放样点的高程

◆[存储]：存储前一次的测量值

◆[测量]：进行测量

◆{数据}：显示测量的结果

◆{图形}：显示放样点，测站点，测量点的图形关系

## 10.5 坐标计算

←

坐标计算

起始点名

步进值

10.0000

m

起始里程

0.0000

m

结束里程

0.0000

m

取消

计算

●输入起始里程、结束里程、步进值和起始点名，点击[计算]，计算成功后自动退出该页面

## 10.6 导入道路

←

导入道路

导入位置 -----

数据来源: 文本(\*.dat) ▾

数据类型: 水平定线 ▾

文件选择

导入

◆数据类型：选择导入的数据类型为水平定线或垂直定线

◆[文件选择]：从系统内存中选择导入的文件

◆[导入]：导入道路

## 10.7 导出道路

←

导出道路

导出位置: 内存 ▾

数据类型: 水平定线 ▾

导出

◆导出位置：选择道路导出位置为内存或串口或 U 盘

◆数据类型：选择导出的数据类型为水平定线或垂直定线

◆[导出]：导出当前工程里的道路，点击后弹出对话框，可设置导出的文件名称



◆点击确定后，会弹出提示是否导出成功以及导出路径



## 十一、设置

设置分为两类：第一类是和项目相关的设置，修改这些设置只会影响到当前的项目。第二类是和项目无关的设置，修改会影响到所有的项目。

●以下的说明设置当前项目的为第一类，没有说明的为第二类

●出现的[默认]键将以当前的设置保存为默认的设置，当下次建立一个新的项目时，则用当前的第一类的项目相关设置作为新建项目的参数设置

设置程序菜单





## 11.1 单位设置

●进行单位的设置。单位和具体的项目相关，项目不同，单位可能也不相同



◆角度单位：设置当前项目角度单位

◆距离单位：设置当前项目距离单位

◆温度单位：设置当前项目温度单位

◆气压单位：设置当前项目气压单位

## 11.2 角度相关设置

●进行角度相关的设置



◆分辨率：角度显示精度 (仅高精度仪器)

◆垂直零位：设置当前项目垂直角度显示为天顶零或者水平零

◆倾斜补偿：设置是否开启自动补偿

## 11.3 距离相关设置

●设置与距离相关的参数

| 设置      |               |
|---------|---------------|
| 单位设置    | 参数            |
| 角度相关设置  | 分辨率<br>0.1mm  |
| 距离相关设置  | 比例尺<br>1.0000 |
| 坐标相关设置  | 高程<br>0.0000m |
| 自动化相关设置 | 两差改正          |

| 设置      |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 单位设置    | T-P设置                                    |
| 角度相关设置  | T-P改正<br>是否TP改正 <input type="checkbox"/> |
| 距离相关设置  | 温度<br>25.0°C                             |
| 坐标相关设置  | 气压<br>1013.0hPa                          |
| 自动化相关设置 | PPM<br>4.752722507501062                 |



◆分辨率：距离值显示精度(只支持高精度)

◆比例尺：设置当前项目测站位置的比例尺因子

◆高程：设置当前项目测站位置的高程

◆两差改正：设置当前项目对大气折光和地球曲率的影响进行改正的参数。

◆T-P 改正：是否开启温度气压补偿

◆T-P 自动：自动开启 T-P 改正

◆温度：设置项目温度

- ◆气压：设置项目气压
- ◆PPM：设置大气改正值
- ◆模式选择：设置测量模式 (TS10 Ultra 不可设置)
- ◆结果平均：是否对 N 次测量结果进行平差显示
- ◆N 次测量次数：设置具体的测量次数
- ◆目标选择：设置测距合作目标
- ◆常数：棱镜加常数
- ◆测程增强：是否开启测程增强模式

## 11.4 坐标相关设置

### ●设置坐标相关的参数



- ◆盘左右：测量的坐标值是否跟盘左或者盘右相关，设置为不相关则盘左和盘右测量的结果相同

## 11.5 自动化相关设置



### ● 自动化：



◆ 关：关闭自动目标识别

◆ ATR：启用自动目标识别

◆ 锁定：ATR 锁定棱镜功能，仪器随棱镜移动而移动 (TS10 Ultra 不支持)

◆ 手轮控制开：勾选则启用手轮调节模式

## ●目标预报 (TS10 Ultra 不支持)

←

目标预报

预报目标位置的时间限制:

5秒

▼

预报后未发现目标的处理方式:

停止搜索

▼

缺省

设置

在锁定模式下，当锁定时间超过【预报目标位置的时间限制】后，仪器按照【预报后未发现目标的处理方式】进行处理。

◆缺省：恢复默认设置

◆设置：保存参数

## ●超级搜索

←

F1

超级搜索

☒ 使用超级搜索工作窗口

|          |             |
|----------|-------------|
| 水平角左     | 0°00'00.0"  |
| 水平角右     | 60°00'00.0" |
| 垂直角上     | 0°00'00.0"  |
| 垂直角下     | 40°00'00.0" |
| 最小距离 无限制 | ▼           |
| 最大距离 无限制 | ▼           |

确认

新建

置中

显示



- ◆使用超级搜索工作窗口：勾选后进入超级搜索工作窗口设置
- ◆水平角左：窗口左边界水平角
- ◆水平角右：窗口右边界水平角
- ◆垂直角上：窗口上边界垂直角
- ◆垂直角下：窗口下边界垂直角
- ◆最小距离：超级搜索最小距离设置
- ◆最大距离：超级搜索最大距离设置
- ◆确认：保存设置
- ◆新建：新建超级搜索窗口
- ◆置中：以仪器当前位置为中心，水平左右各  $30^{\circ}$ ，垂直上下各  $20^{\circ}$
- ◆显示：仪器根据所设置窗口进行转动
- ◆逆时针搜索：勾选是否按逆时针方向转动
- ◆回扫：勾选是否回扫一定角度进行搜索
- ◆快速搜索：勾选是否启用快速搜索功能
- ATR 搜索



◆垂直搜索范围：编辑 ATR 垂直方向搜索范围

◆水平搜索范围：编辑 ATR 水平方向搜索范围

◆精确照准：打开或关闭精确照准模式

◆缺省：恢复默认设置

◆设置：保存参数

●转动精度



◆转动精度：设置转动允许最大误差

## 11.6 通讯设置

### ●设置串口通讯参数



◆连接设置：点击后打开串口设置程序。

◆波特率：设置串口通讯的波特率

◆数据位：设置串口通讯的数据位

◆检验位：设置串口通讯的检验位

◆停止位：设置串口通讯的停止位

◆协议：COM、南方 PDA、IM 远程协议

◆TCP/IP 连接：点击进行 TCP/IP 连接

◆串口连接：点击进行串口连接

◆蓝牙连接：点击进行蓝牙连接

◆关于：显示版本号

## 11.7 校准设置

●设置校准相关的参数



←

加常数设置

有棱镜加常数(mm)

0.0

无棱镜加常数(mm)

0.0

设置

取消

◆加常数设置：在有棱镜情况下测定的仪器常数 K；在无棱镜情况下测定的仪器常数 K

←

F1

组合校正

测量

结果

精确瞄准近似水平方向上距离>100m的目标(盘左).

☐ 校准ATR

双轴-X : 0°01'48.0"

双轴-Y : -0°01'17.4"

垂直角 : 4°35'31.3"

水平角 : 358°38'57.8"

设置

◆组合校正：同时校正仪器的 i 角、双轴补偿、2C 和校准 ATR



精确瞄准远处高目标 $27^{\circ}\sim 63^{\circ}$ 或低目标 $297^{\circ}\sim 333^{\circ}$ (盘左).

垂直角 :  $4^{\circ}35'58.0''$   
水平角 :  $358^{\circ}38'59.5''$

正倒镜    设置    重测

### ◆高低差校正：校正高低差



双轴X :  $0^{\circ}00'54.2''$     C值 :  $-0^{\circ}00'02.2''$

双轴Y :  $-0^{\circ}01'03.5''$     ATR-X :  $-0^{\circ}02'55.6''$

横轴误差 :  $0^{\circ}00'12.2''$     ATR-Y :  $0^{\circ}01'28.3''$

竖盘指标差:  $-0^{\circ}49'26.9''$

### ◆查看校正值：查看各种校正的数值

## 11.8 辅助功能

### ●辅助设置选项



◆主题：更换主题颜色，可选经典、深色、浅色



◆夜照明亮度：夜照明开关，及调整夜照明亮度。



夜照明开关 ☐

夜照明亮度  增加 减少

## 11.9 恢复出厂设置

●将各种参数恢复到出厂时的设置



◆恢复出厂设置：将各种参数恢复到出厂时的设置

## 11.10 语言

●切换语言，需输入内置密码



## 11.11 关于

### ●查看软件版本信息



# 十二、数据

可以对当前项目中的数据进行查看、添加、删除、编辑等操作。

数据管理菜单：

← 数据   

坐标数据 原始数据 编码数据 数据图形

| 名称  | 类型 | 编码 | 东      | 北      |
|-----|----|----|--------|--------|
| 111 | 输入 |    | 0.0000 | 0.0000 |
| 1   | 输入 |    | 0.0000 | 0.0000 |
| 2   | 输入 |    | 1.0000 | 1.0000 |



## 12.1 原始数据

●显示原始数据列表(具体格式见附录)

← 数据   

坐标数据 原始数据 编码数据 数据图形

| 名称          | 类型 | 编码 | 镜高     | 水平角           |
|-------------|----|----|--------|---------------|
| -[inputPt]- | 测站 |    | 1.5000 | 0.0000        |
|             | 后视 |    | 0.0000 | 0°00'00.0" 1. |
| -[inputPt]- | 测站 |    | 1.5000 | 0.0000        |
|             | 后视 |    | 0.0000 | 0°00'00.0" 1. |

◆右上角功能键可进行清空数据、导入数据及导出数据功能

## 12.2 坐标数据

| 数据   |      |      |        |        |
|------|------|------|--------|--------|
| 坐标数据 | 原始数据 | 编码数据 | 数据图形   |        |
| 名称   | 类型   | 编码   | 东      | 北      |
| 111  | 输入   |      | 0.0000 | 0.0000 |
| 1    | 输入   |      | 0.0000 | 0.0000 |
| 2    | 输入   |      | 1.0000 | 1.0000 |



## 12.3 编码数据

| 数据   |      |      |      |  |
|------|------|------|------|--|
| 坐标数据 | 原始数据 | 编码数据 | 数据图形 |  |
| 快速编码 | 名称   |      |      |  |



# 12.4 数据图形




# 十三、快捷功能一★号键





## 13.1 PPM 设置

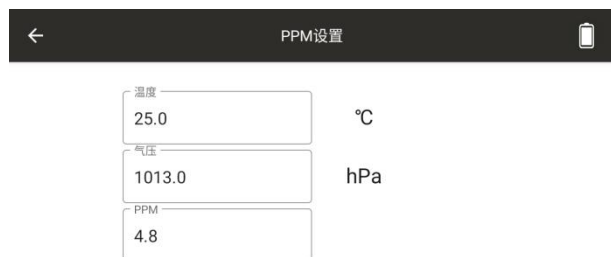

- ◆温度：设置项目温度
- ◆气压：设置项目气压
- ◆PPM：设置大气改正值

## 13.2 合作目标



◆棱镜：设置测距合作目标为棱镜

◆反射板：设置测距合作目标为反射板

◆无合作：设置测距合作目标为其他物体

## 13.3 电子气泡



## 13.4 测量模式



◆N 次精测：设置测量次数为多次测量，并选择是否对 N 次测量结果进行平差显示

◆连续精测：进行连续的精测 (TS10 Ultra 不支持)

◆跟踪测量：进行连续的粗测，速度稍快，精度稍低 (TS10 Ultra 不支持)

### 13.5 下激光对点



### 13.6 导向光

↓ TS10 Ultra 无导向光



## 13.7 超级搜索

●点击超级搜索开始进行超级搜索，相关设置见设置中自动化相关设置

## 13.8 自动化

●见 11.5

## 13.9 正倒镜

●换面功能，可在正镜与倒镜之间切换，点击后仪器自动转动到另一面

## 13.10 ATR 搜索

●点击 ATR 搜索开始进行搜索，相关设置见设置中自动化相关设置——  
ATR 搜索

## 13.11 操纵杆



垂直角 :  $175^{\circ}27'31.1''$

水平角 :  $352^{\circ}37'57.3''$

垂直转速 :

水平转速 :



●控制仪器进行水平转动和垂直转动，共有“超低速”、“低速”、“中速”、“高速”四个档位

## 十四、仪器的检校

本仪器在出厂时均经过严密的检验与校正，符合质量要求。但仪器经过长途运输或环境变化，其内部结构会受到一些影响。因此，新购买本仪器以及到测区后在作业之前均应对仪器进行本节的各项检验与校正，以确保作业成果精度。

### 14.1 圆水准器

#### 检验

长水准器检校正确后，若圆水准器气泡亦居中就不必校正。

#### 校正

若气泡不居中，用校正针或内六角扳手调整气泡下方的校正螺丝使气泡居中。校正时，应先松开气泡偏移方向对面的校正螺丝（1 或 2 个），然后拧紧偏移方向的其余校正螺丝使气泡居中。气泡居中时，三个校正螺丝的紧固力均应一致。

### 14.2 倾斜传感器零点误差检校

#### ●校正双轴补偿

●首先检校长水准气泡，然后利用长水准气泡整平后，再点击置零键进行置零操作

●盘左盘右分别照准远处同一目标，依照提示进行设置

## 14.3 望远镜分划板


### 检验

1 整平仪器后在望远镜视线上选定一目标点 A，用分划板十字丝中心照准 A 并固定水平和垂直制动手轮。

2 转动望远镜垂直微动手轮，使 A 点移动至视场的边沿（A' 点）。

3 若 A 点是沿十字丝的竖丝移动，即 A' 点仍在竖丝之内的，则十字丝不倾斜不必校正。

如图，A' 点偏离竖丝中心，则十字丝倾斜，需对分划板进行校正。

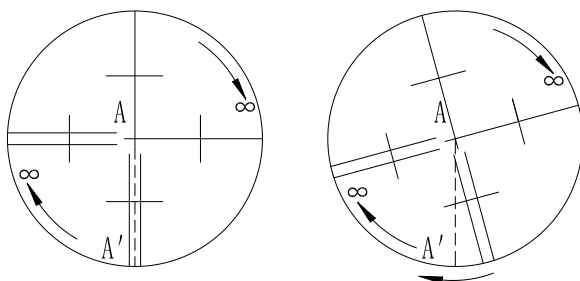


### 校正

1 首先取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖，便看见四个分划板座固定螺丝（见附图）。

2 用螺丝刀均匀地旋松该四个固定螺丝，绕视准轴旋转分划板座，使 A' 点落在竖丝的位置上。

3 均匀地旋紧固定螺丝，再用上述方法检验校正结果。

4 将护盖安装回原位。

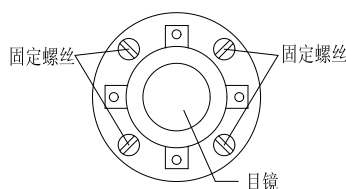

## 14.4 视准轴与横轴的垂直度（2C）

### 检验

1 距离仪器同高的远处设置目标 A，精确整平仪器并打开电源。


2 在盘左位置将望远镜照准目标 A，读取水平角

（例：水平角  $L = 10^{\circ} 13' 10''$ ）

3 松开垂直及水平制动手轮中转望远镜，旋转照准部盘右照准同一 A 点照准前应旋紧水平及垂直制动手轮并读取水平角

(例：水平角  $R = 190^{\circ} 13' 40''$  )

4  $2C = L - (R \pm 180^{\circ}) = -30'' \geq \pm 20''$  ，需校正。

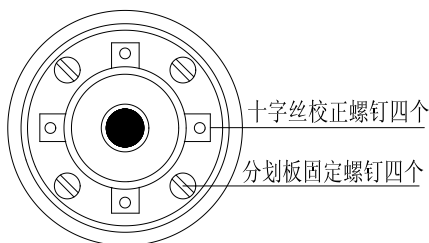

## 校正

1 用水平微动手轮将水平角读数调整到消除 C 后的正确读数：

$$R + C = 190^{\circ} 13' 40'' - 15'' = 190^{\circ} 13' 25''。$$

2 取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖，调整分划板上水平左右两个十字丝校正螺丝，先松一侧后紧另一侧的螺丝，移动分划板使十字丝中心照准目标 A。

3 重复检验步骤，校正至  $|2C| < 20''$  符合要求为止。

4 将护盖安装回原位。

## 14.5 竖盘指标零点自动补偿

### 检验

(1) 安置和整平仪器后，使望远镜的指向和仪器中心与任一脚螺旋 X 的连线相一致，旋紧水平制动手轮。

(2) 开机后指示竖盘指标归零，旋紧垂直制动手轮，仪器显示当前望远镜指向的竖直角值。

(3) 朝一个方向慢慢转动脚螺旋 X 至 10mm 圆周距左右时，显示的竖直角由相应随着变化到消失出现“补偿超限”信息，表示仪器竖轴倾斜已大于  $4'$ ，超出竖盘补偿器的设计范围。当反向旋转脚螺旋复原时，仪器又复现竖直角在临界位置可反复试验观其变化，表示竖盘补偿器工作正常。

### 校正

当发现仪器补偿失灵或异常时，应送厂检修。

## 14.6 竖盘指标差 ( $i$ 角)和竖盘指标零点设置

在完成[倾斜传感器零点误差检校]和[望远镜分划板检校]项目后再检验本项目。

### 检验

1 安置整平好仪器后开机，将望远镜照准任一清晰目标 A，得竖直角盘左读数 L。

2 转动望远镜再照准 A，得竖直角盘右读数 R。

3 若竖直角天顶为  $0^\circ$ ，则  $i = (L + R - 360^\circ) / 2$  若竖直角水平为  $0^\circ$  则  $i = (L + R - 180^\circ) / 2$  或  $(L + R - 540^\circ) / 2$ 。

4 若  $|i| \geq 10''$  则需对竖盘指标零点重新设置。

校正：



The screenshot shows the THiNRAD mobile application interface. At the top, there is a status bar with icons for signal, battery, and time (08:27). Below the status bar is a dark header with a back arrow. The main content area displays the following information:

- 盘左 V 94°30'23.3" (Left Vertical Angle)
- 盘右 V (Right Vertical Angle) with a blank line for input.
- 指标差 (Index Error) with a blank line for input.

There are two buttons on the right side of the interface: "设置" (Settings) and "正倒镜" (Invert Mirror).

◆[测角]：重新测量角度值

◆[设置]：完成测量

1 盘左精确照准与仪器同高的远处任一清晰稳定目标 A

2 盘右精确照准同一目标 A

3 盘左，盘右都完成测量后，将显示指标差

4 重复检验步骤重新测定指标差( $i$ 角)。若指标差仍不符合要求, 则应检查校正(指标零点设置)的三个步骤的操作是否有误, 目标照准是否准确等, 按要求再重新进行设置。

5 经反复操作仍不符合要求时, 应送厂检修。

● 零点设置过程中所显示的竖直角是没有经过补偿和修正的值, 只供设置中进行参考不能作它用。

## 14.7 激光对点器

### 检验


1 将仪器安置到三脚架上, 在一张白纸上画一个十字交叉并放在仪器正下方的地面上。

2 打开激光对点器, 移动白纸使十字交叉位光斑中心。

3 转动脚螺旋, 使对点器的光斑与十字交叉点重合。

4 旋转照准部, 每转  $90^\circ$ , 观察对点器的光斑与十字交叉点的重合度。

5 如果照准部旋转时, 激光对点器的光斑一直与十字交叉点重合, 则不必校正。否则需按下述方法进行校正。

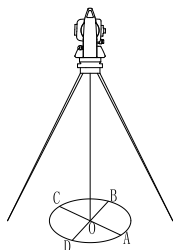

对中器校正螺丝（四个）

## 校正

- 1 将激光对点器护盖取下。
- 2 固定好十字交叉白纸并在纸上标记出仪器每旋转  $90^\circ$  时对点器光斑落点，如图：A、B、C、D 点。
- 3 用直线连接对角点 A C 和 B D，两直线交点为 O。
- 4 用内六角扳手调整对点器的四个校正螺丝，使对中器的中心标志与 O 点重合。
- 5 重复检验步骤 4，检查校正至符合要求。
- 6 将护盖安装回原位。

## 14.8 仪器常数（K）

仪器常数在出厂时进行了检验，并在机内作了修正，使  $K=0$ 。仪器常数很少发生变化，但我们建议此项检验每年进行一至二次。此项检验适合在标准基线上进行，也可以按下述简便的方法进行。

## 检验

1 选一平坦场地在 A 点安置并整平仪器，用竖丝仔细在地面标定同一直线上间隔 50m 的 B、C 两点，并准确对中地安置反射棱镜或反射板。


2 仪器设置了温度与气压数据后，精确测出 A B、A C 的平距。

3 在 B 点安置仪器并准确对中，精确测出 B C 的平距。

4 可以得出仪器测距常数：

$$K = AC - (AB + BC)$$

K 应接近等于 0，若  $|K| > 5\text{mm}$  应送标准基线场进行严格的检验，然后依据检验值进行校正。

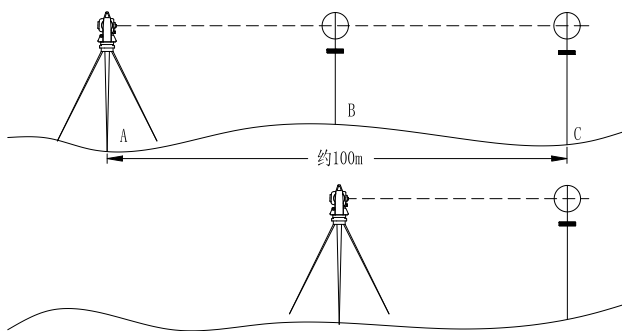

 加常数设置 

有棱镜加常数(mm)

0.0

无棱镜加常数(mm)

0.0

设置

取消

◆有棱镜加常数：在有棱镜情况下测定的仪器常数 K

◆无棱镜加常数：在无棱镜情况下测定的仪器常数 K

### 校正


经严格检验证实仪器常数 K 不接近于 0 已发生变化，用户如果须进行校正，将仪器加常数按综合常数 K 值进行设置

●应使用仪器的竖丝进行定向，严格使 A、B、C 三点的同一直线上。

B 点地面要有牢固清晰的对中标记。

●B 点棱镜中心与仪器中心是否重合一致，是保证检测精度的重要环节，因此，最好在 B 点用三脚架和两者能通用的基座，如用三爪式棱镜连接器及基座互换时，三脚架和基座保持固定不动，仅换棱镜和仪器的基座以上部分，可减少不重合误差。

## 14.9 视准轴与发射电光轴的重合度

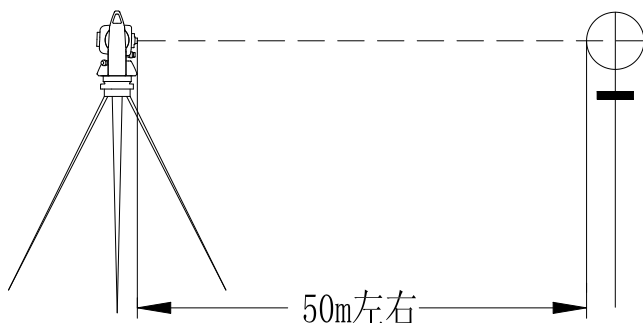

### 检验

- 1 在距仪器 50 米处安置反射棱镜。
- 2 用望远镜十字丝精确照准反射棱镜中心。
- 3 打开电源进入测距模式按[测量]键进行距离测量，左右旋转水平微动手轮，上下旋转垂直微动手轮，进行电照准，通过测距光路畅通信息闪亮的左右和上下的区间，找到测距的发射电光轴的中心。
- 4 检查望远镜十字丝中心与发射电光轴照准中心是否重合，如基本重合即可认为合格。

### 校正

如望远镜十字丝中心与发射电光轴中心偏差很大，则须送专业修理部门校正。

## 14.10 基座脚螺旋

如果脚螺旋出现松动现象，可以调整基座上脚螺旋调整用的 2 个校正螺丝，拧紧螺丝到合适的压紧力度为止。

## 14.11 反射棱镜有关组合件

### 1 反射棱镜基座连接器

基座连接器上的长水准器和光学对中器是否正确应进行检验，其校正方法见 14.1 和 14.8 的说明。

### 2 对中杆垂直

如 14.8 图所示，在 C 点划“+”字，对中杆下尖立于 C 整个检验不要移动，两支脚 e 和 f 分别支于十字线上的 E 和 F，调整 e，f 的长度使对中杆圆水准器气泡居中。

在十字线上不远的 A 点安置置平仪器，用十字丝中心照准 C 点脚尖固定水平制动手轮，上仰望远镜使对中杆上部 D 在水平丝附近，指挥对中杆仅伸缩支脚 e，使 D 左右移动至照准十字丝中心。此时，C、D 两点均应在十字丝中心线上。

将仪器安置到另一十字线上的 B 点，用同样的方法此时，仅伸缩支脚 f 令对中杆的 D 点重合到 C 点的十字丝中心线上。

经过仪器在 A B 两点的校准，对中杆已垂直，若此时杆上的园水准器的气泡偏离中心，则调整园水准器下边的三个改正螺丝使气泡居中方法见 14.2 的说明。

再作一次检校，直至对中杆在两个方向上都垂直且圆气泡亦居中为止。

## 十五、技术指标

### 15.1 技术指标

| 望远镜    |       |
|--------|-------|
| 类型     | A     |
| 成像     | 正像    |
| 放大倍率   | 30×   |
| 有效孔径望远 | 40mm  |
| 有效孔径测距 | 45mm  |
| 分辨率    | 3"    |
| 视场角    | 1°30' |
| 最短视距   | 1.5m  |

| 水准气泡 |          |
|------|----------|
| 类型   | A        |
| 圆水准器 | 6' / 2mm |

| 补偿器  |      |      |
|------|------|------|
| 类型   | A    | B    |
| 工作范围 | ±4'  | ±10' |
| 分辨率  | 0.1" |      |

| 激光对点器 |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 类型    | A                                       |
| 激光    | 可见 2 级红色激光                              |
| 位置    | 仪器竖轴内                                   |
| 精度    | 在 1.5m 仪器高时与铅垂线的偏差为 $\leq 0.4\text{mm}$ |
| 光斑直径  | 在 1.5m 仪器高时为 $\leq 2.0\text{mm}$        |

| 下测距对点器 |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 类型     | A                                |
| 类型     | LCD，图形式                          |
| 光斑直径   | 在 1.5m 仪器高时为 $\leq 2.0\text{mm}$ |
| 测距精度   | 1mm                              |
| 测程     | 0.6m~2.5m                        |
| 测量时间   | 2s                               |

| 显示器 |         |
|-----|---------|
| 类型  | A       |
| 类型  | LCD，图形式 |

| 输入 |        |
|----|--------|
| 类型 | A      |
| 类型 | 电容式触摸屏 |

| 数据传输    |   |
|---------|---|
| 类型      | A |
| RS—232C | 有 |

|            |          |
|------------|----------|
| <b>USB</b> | <b>有</b> |
| <b>蓝牙</b>  | <b>有</b> |

| <b>机载电池</b>   |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>类型</b>     | <b>A</b>            |
| <b>电源</b>     | <b>锂电池（电池组+电池盒）</b> |
| <b>电压</b>     | <b>直流 14.4V</b>     |
| <b>连续测距测角</b> | <b>6 小时</b>         |
| <b>容量</b>     | <b>6400mAh</b>      |

| <b>使用环境</b>   |                  |
|---------------|------------------|
| <b>类型</b>     | <b>A</b>         |
| <b>使用环境温度</b> | <b>-20℃~+50℃</b> |

| <b>尺寸及重量</b> |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>类型</b>    | <b>A</b>                 |
| <b>外形尺寸</b>  | <b>430mm×255mm×235mm</b> |
| <b>重量</b>    | <b>10.5kg</b>            |

| 角度测量     |                            |      |
|----------|----------------------------|------|
| 类型       | A                          | B    |
| 显示精度     | 0.1"                       | 0.1" |
| 精度       | 0.5"                       | 1"   |
| 测角方式     | 绝对编码                       |      |
| 光栅盘直径    | 79mm                       |      |
| 测角单位     | 360° / 400GON / 6400MIL 可选 |      |
| 竖直角 0°位置 | 天顶 0° / 水平 0°可选            |      |

| 距离测量                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <p>参数说明：测距系数：用于表示不同测距参数，参见后面配置表注：</p> <p>a. 浓雾，能见度约 5 公里；或强阳光强热流闪烁</p> <p>b. 薄雾，能见度约 20 公里；或中等阳光，轻微热流闪烁</p> <p>c. 阴天，无雾，能见度约 40 公里；无热流闪烁</p> <p>d. 测量距离值</p> <p>e. 柯达灰度板（白色，90%漫反射率）</p> <p>f. 柯达灰度板（灰色，18%漫反射率）</p> <p>g. 初次精测</p> <p>h. 连续精测（TS10 Ultra 不支持）</p> <p>i. 跟踪测量（TS10 Ultra 不支持）</p> |                         |       |
| 类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                       |       |
| 单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m/ft                    |       |
| 测量系统                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基础频率 70-150MHz          |       |
| 大气折光和地球曲率改正                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 输入参数自动改正， K=0.14/0.2 可选 |       |
| 反射棱镜常数改正                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 输入参数自动改正                |       |
| 分辨率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.1mm                   | 1mm   |
| 气象改正                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 输入                      | 输入/自动 |

|      |     |      |   |                                                |
|------|-----|------|---|------------------------------------------------|
| 测程   | 棱镜  | 普通式  | a | 单棱镜小于 2000m/三棱镜小于 2600m                        |
|      |     |      | b | 单棱镜小于 3500m/三棱镜小于 4500m                        |
|      |     |      | c | 单棱镜至少 4000m/三棱镜至少 5000m                        |
|      |     | 测程增强 | a | 单棱镜小于 3000m/三棱镜小于 3500m                        |
|      |     |      | b | 单棱镜小于 4500m/三棱镜小于 5000m                        |
|      |     |      | c | 单棱镜至少 5000m/三棱镜至少 6000m                        |
|      | 反射板 | 标配   | a | 小于 700m                                        |
|      |     |      | b | 小于 1000m                                       |
|      |     |      | c | 至少 1200m                                       |
|      | 无合作 | e    | a | 小于 (测距系数*50m)                                  |
|      |     |      | b | 小于 (测距系数*80m)                                  |
|      |     |      | c | 至少 (测距系数*100m)                                 |
|      |     | f    | a | 小于 (测距系数*25m)                                  |
|      |     |      | b | 小于 (测距系数*40m)                                  |
|      |     |      | c | 至少 (测距系数*50m)                                  |
| 测量时间 | 棱镜  | 普通式  | g | 小于 1.2s                                        |
|      |     |      | h | 小于 0.7s                                        |
|      |     |      | i | 小于 0.3s                                        |
|      |     | 测程增强 | g | 小于 1.5s                                        |
|      |     |      | h | 小于 0.8s                                        |
|      |     |      | i | 小于 0.4s                                        |
|      | 反射板 | g    |   | 小于 1.0s                                        |
|      |     | h    |   | 小于 0.6s                                        |
|      |     | i    |   | 小于 0.3s                                        |
|      | 无合  | g    |   | 时间一般为 0.5-3s, 如果被测物体漫反射弱或者距离加长, 则时间增加, 最大为 10s |
|      |     | h    |   |                                                |

|        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 作   | i               | 时间一般为 0.25-3s，如果被测物体漫反射弱或者距离加长，则时间增加，最大为 10s                                                                                                                                                                                    |
| 测量精度   | 棱镜  | 普通模式<br>精测      | $\pm (0.8+1 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm TS10}(0.5'')$ 、 $\pm (1+1 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm TS10}(1'')$                                                                                                         |
|        |     |                 | $\pm (0.8+1 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm TS10 Ultra}$                                                                                                                                                                     |
|        |     | 跟踪              | $\pm (3+1 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                                                                                                                  |
|        |     | 测程增强<br>精测      | $\pm (5+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                                                                                                                  |
|        |     |                 | $\pm (5+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                                                                                                                  |
|        |     | 跟踪              | $\pm (5+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                                                                                                                  |
|        | 反射板 | 精测              | $\pm (3+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                                                                                                                  |
|        |     | 跟踪              | $\pm (5+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                                                                                                                  |
| 测量影响条件 | 无合作 | 精测<br>(bce 条件下) | 距离小于 300 米<br>----精度为 $\pm (2+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$<br>距离小于 600 米并且大于 300 米<br>----精度为 $\pm (5+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$<br>距离大于 600 米<br>----精度为 $\pm (10+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$ |
|        |     | 跟踪<br>(bce 条件下) | 距离小于 500 米<br>----精度为 $\pm (5+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$<br>距离大于 500 米<br>----精度为 $\pm (10+2 \times 10^{-6} \times d) \text{ mm}$                                                                                   |
|        | 棱镜  |                 | 测距光束中断，强热流闪烁及在光束路径上有移动物体会引起准确度指标的偏差。                                                                                                                                                                                            |
|        | 反射板 |                 | 测距光束中断，强热流闪烁及在光束路径上有移动物体会引起准确度指标的偏差                                                                                                                                                                                             |
|        | 无合作 |                 | 测距光束中断，被测物体处于阳光照射中，强热流闪烁及在光束路径上有移动物体会引                                                                                                                                                                                          |

|                  |             |                                            |
|------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                  |             | 起准确度指标的偏差。                                 |
| 伺服部分             | 最大加速度       | $360^{\circ} / s^2$                        |
|                  | 最大转速        | $180^{\circ} / s$                          |
|                  | 换面时间        | $\leq 3$ 秒                                 |
| 超级搜索部分           | 激光功率        | $P_0 < 11\text{mw}$ , 波长 850nm             |
|                  | 测程（目标：标准棱镜） | 最小 1.5m 最大 300m                            |
|                  | 垂直方向视场角     | $\geq 20^{\circ}$                          |
| 自动目标识别<br>ATR 部分 | 激光功率        | $P_0 < 10\text{mw}$ , 波长 850nm             |
|                  | 测程（目标：标准棱镜） | 最小 1.5m 最大 1200m TS10(0.5" )、<br>TS10(1" ) |
|                  |             | 最小 5m 最大 3000m TS10 Ultra                  |

## 15.2 型号配置

| 类型 型号<br>项目 | TS10(0.5" )    | TS10 Ultra    | TS10(1" )      |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 望远镜         | A              | A             | A              |
| 水准气泡        | A              | A             | A              |
| 补偿器         | A              | B             | A              |
| 激光对点器       | A              | A             | A              |
| 下测距对点器      | 选配             | A             | 选配             |
| 显示器         | A              | A             | A              |
| 输入          | A              | A             | A              |
| 数据传输        | A              | A             | A              |
| 存储介质        | A              | A             | A              |
| 机载电池        | A              | A             | A              |
| 使用环境        | A              | A             | A              |
| 角度测量        | A              | A             | B              |
| 距离测量        | A<br>测距系数 (10) | A<br>测距系数 (9) | A<br>测距系数 (10) |

### TS10 Ultra 可选单面板

| 类型 型号<br>项目 | TS10A(0.5" ) | TS10A(1" ) |
|-------------|--------------|------------|
| 望远镜         | A            | A          |
| 水准气泡        | A            | A          |
| 补偿器         | A            | A          |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 激光对点器  | A             | A             |
| 下测距对点器 | 选配            | 选配            |
| 显示器    | A             | A             |
| 输入     | A             | A             |
| 数据传输   | A             | A             |
| 存储介质   | A             | A             |
| 机载电池   | A             | A             |
| 使用环境   | A             | A             |
| 角度测量   | A             | A             |
| 距离测量   | A<br>测距系数（10） | A<br>测距系数（10） |

## 15.3 安卓参数

| 存储      |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| ROM     | 32GB                                  |
| RAM     | 3GB                                   |
| 基本信息    |                                       |
| 显示屏     | 6.0 英寸                                |
| 输入方式    | 触控                                    |
| 材质      | 玻璃                                    |
| 功能特性    |                                       |
| GPS     | 支持                                    |
| 录音      | 支持                                    |
| 主芯片 CPU | Msm8953                               |
| 数据与网络   |                                       |
| 数据传输接口  | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、<br>Rs232 串口 |
| 4G      | 移动，联通，电信                              |
| 3G/2G   | 移动，联通，电信                              |

|      |                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络频率 | GSM B3/5/8;<br>CDMA BC0/1/6;<br>WCDMA B1/2/5/8;<br>TD-SCDMA B34/39;<br>TDD-LTEB B1/2/3/5/7/8/20/28 (B20、<br>B28 复用)<br>FDD-LTE B34/38/39/40/41N; |
| 系统   |                                                                                                                                                  |
| 系统版本 | Android 9.0                                                                                                                                      |

## 十六、出错信息代码表

### 出错信息

| 错误代码     | 错误说明       | 处理措施                          |
|----------|------------|-------------------------------|
| 错误 01-06 | 角度测量系统出现异常 | 关机后再开机，如果连续出现此错误信息码，则该仪器必须送修。 |
| 错误 31-36 | 距离测距系统出现异常 | 关机后重启，如果问题继续出现则需送修。           |

# 十七、安全指南

## 17.1 内置测距仪（可见激光）

### 警告：

全站仪配备激光等级 Class 3A / III a 测距仪由以下标识辨认：

在仪器正镜垂直制微动上方贴有提示标签：“3A 类激光产品”，对面也有一张同样的标签。

该产品属于 Class 3A 级激光产品，根据下列标准：

IEC 60825-1:2001 “激光产品的辐射安全”。

该产品属于 Class III a 级激光产品，根据下列标准：

FDA21CFR ch.1 § 1040:1998（美国健康与人类服务部，联邦规则编码）

Class 3A / III a 激光产品：连续观察激光束是有害的，要避免激光直射眼睛。在波长 400nm-700nm 能达到发射极限在 Class 2 / II 的五倍以内。

### 警告：

连续直视激光束是有害的。

### 预防：

不要用眼睛盯着激光束看，也不要激光束指向别人。反射光束对仪器来说都是有效测量。

### 警告：

当激光束照射在如棱镜、平面镜、金属表面、窗户上时，用眼睛直接观看反射光可能具有危险性。

### 预防：

不要盯着激光反射的地方看。在激光开关打开时（测距模式），不

要在激光光路或棱镜旁边看。只能通过全站仪的望远镜观看照准棱镜。

**警告：**

不正确使用 Class 3A 激光设备是有危险性的。

**预防：**

要避免造成伤害，让每个使用者都切实做好安全预防措施，必须在可能发生危害的距离内（依标准 IEC60825-1:2001）做好控制。

下面是有关标准的主要部分的解释。

Class 3R 级激光产品在室外和建筑工地使用（测量、定线、操平）。

a 只有经过相关培训和认证的人才可以安装、调试和操作此类激光设备。

b 在使用区域范围内设立相应激光警告标志。

c 要防止任何人用眼睛直视激光束或使用光学仪器观看激光束。

d 为了防止激光对人的损害，在工作路线的末端应挡住激光束，在激光束穿过限制区域（有害距离\*），且有人活动时必须终止激光束。

e 激光束的通过路线必须设置在高于或低于人的视线。

f 激光产品在不用时，妥善保管存放，未经认证的人不得使用。

g 要防止激光束无意间照射如平面镜、金属表面、窗户等，特别要小心如平面镜、凹面镜的表面。

\*有害距离是指从激光束起点至激光束减弱到不会对人造成伤害的最大距离。

配有 Class 3R / III a 激光器的内置测距仪产品，有害距离是 1000m

（3300ft），在此距离以外，激光强度减弱到 Class 1（眼睛直观光束不会造成伤害）。

## 17.2 激光对中器

安装在仪器里的激光对中器，从仪器底部发射出一束可见的红色激光。

本产品是 Class 2 / II 产品，

Class 2 级激光类产品，依据下列标准：

IEC 60825-1:1993 “激光产品的辐射安全”。

EN 60825-1:1994+A11:1996 “激光产品的辐射安全”。

Class II 级激光类产品，依据下列标准：

FDA21CFR ch.1 § 1040:1998（美国健康与人类服务部，联邦规则编码）

Class 2 / II 级激光产品：

不要眼睛盯住激光束或把激光束直接指向别人。应防止激光束或强烈的反射光射入眼睛里，以免造成伤害。

十八、装箱清单

| 序号 | 名称    | 数量 | 备注                                                        |
|----|-------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 全站仪主机 | 1  |                                                           |
| 2  | 充电器   | 1  |                                                           |
| 3  | 锂电池   | 1  | TS10 Ultra                                                |
|    |       | 2  | TS10(0.5" )、<br>TS10(1" )、<br>TS10A(0.5" )、<br>TS10A(1" ) |
|    | 电池配重块 | 1  | TS10 Ultra                                                |
|    |       | 0  | TS10(0.5" )、<br>TS10(1" )、<br>TS10A(0.5" )、<br>TS10A(1" ) |
| 4  | 操作手册  | 1  |                                                           |
| 5  | 包装箱   | 1  |                                                           |
| 6  | 背包带   | 2  |                                                           |
| 7  | 合格证   | 1  |                                                           |

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| 8 | 干燥剂 | 1 |  |
|---|-----|---|--|

## 附录 A 数据格式

### 原始数据

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| JOB    | 项目名, 项目描述                |
| DATE   | 日期, 时间                   |
| NAME   | 项目创建人姓名                  |
| INST   | 仪器标识                     |
| UNITS  | 米/英尺, 度/哥恩               |
| SCALE  | 格网因子, 比例尺, 海拔高           |
| ATMOS  | 温度, 气压                   |
| STN    | 测站号, 仪器高, 测站编码           |
| XYZ    | X (东坐标), Y (北坐标), Z (高程) |
| BKB    | 点号, 后视, 方位角              |
| SS     | 点号, 目标高, 点编码             |
| HV     | 水平角, 垂直角                 |
| SD     | 水平角, 垂直角, 斜距             |
| HD     | 水平角, 平距, 高差              |
| OFFSET | 径向偏差, 切向偏差, 铅垂偏差,        |
| NOTE   | 注释                       |

### 坐标数据

向计算机传送的坐标格式有以下几种

- 1) 点名, N, E, Z, 编码
- 2) 点名, E, N, Z, 编码
- 3) 点名, 编码, N, E, Z
- 4) 点名, 编码, E, N, Z

## 编码数据

### 1) 编码名

#### 道路

### 1) 水平定线

name      道路名称

start     桩号, N (北坐标), E (东坐标), 起始方位角

line      直线长度

arc       圆半径, 圆弧长

spiral    参数, 起始半径, 结束半径

### 2) 垂直定线

gcp       里程, 高程, 长度

## DXF 文件

### 格式参考标准 R12

1) 相同编码的点将在同一层

2) 所有线在同一层

3) 没有编码的点将同在默认层

本操作手册如遇与仪器操作不同，请与厂方联系，恕不另行通知。

## 本产品执行标准：

GB/T 27663-2011

全站仪

JJG100-2003

全站型电子速测仪

## 型式批准证书：



## 关键零部件：

发光管，接收管，温补，补偿器，轴系，绝对码盘

## 生产商：

常州市新瑞得仪器有限公司

## 地址：

常州市青龙路 11 号(白家桥北堍)